

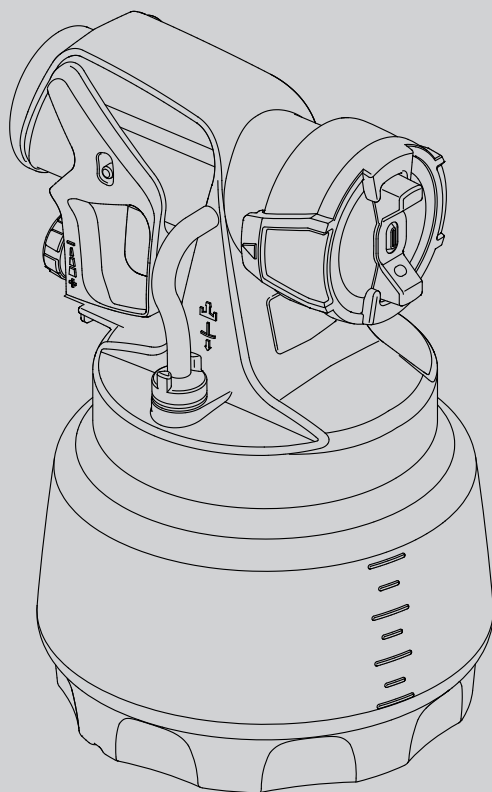
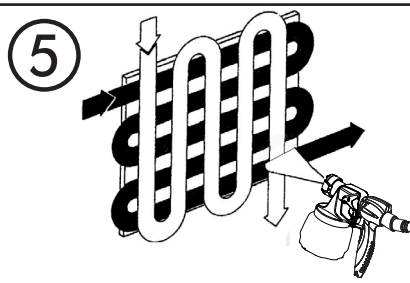
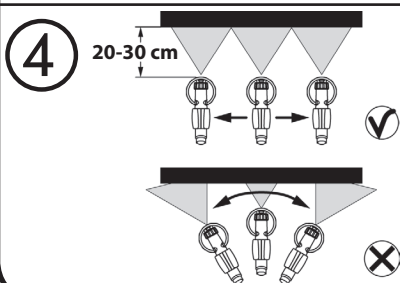
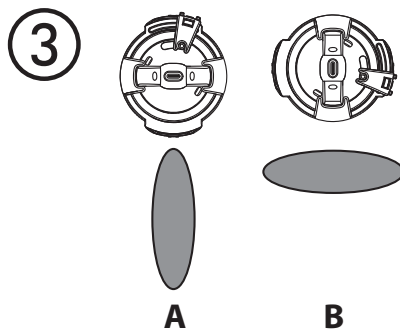



WAGNER

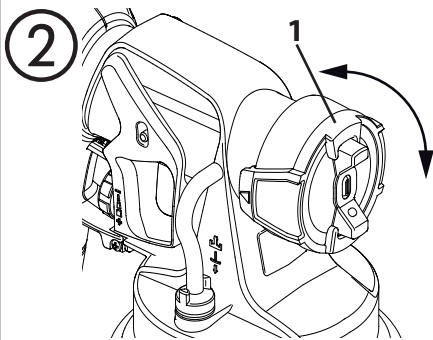


**WALL EXTRA
I-SPRAY 1300
SPRUTTILLSATS**

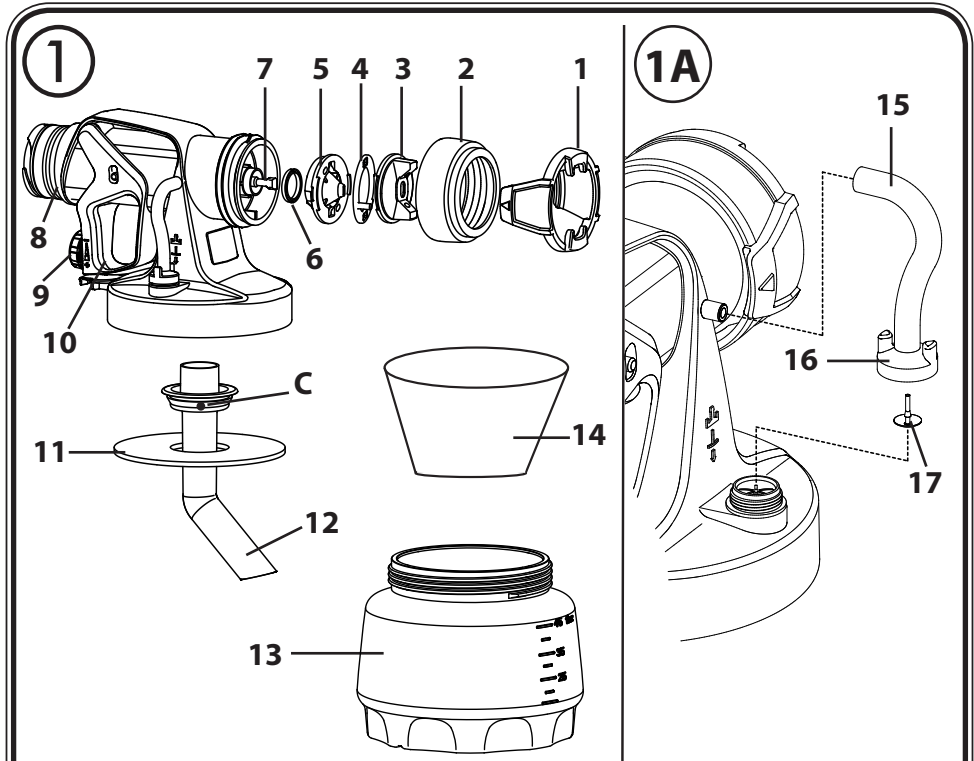



6

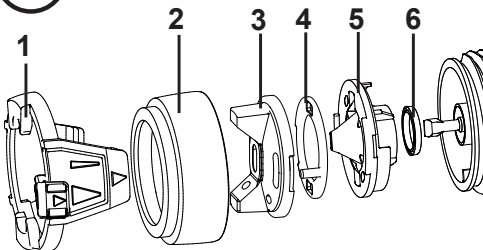


7

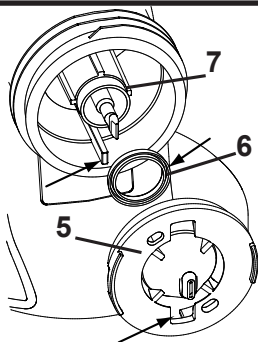


8

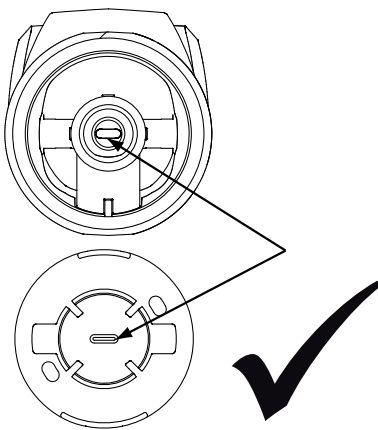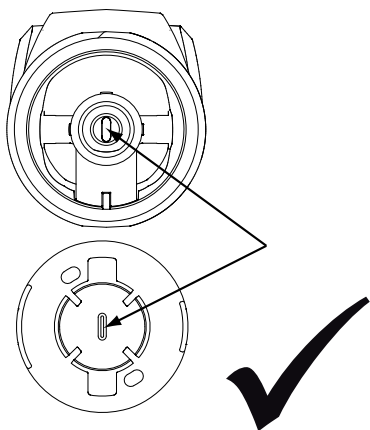

9

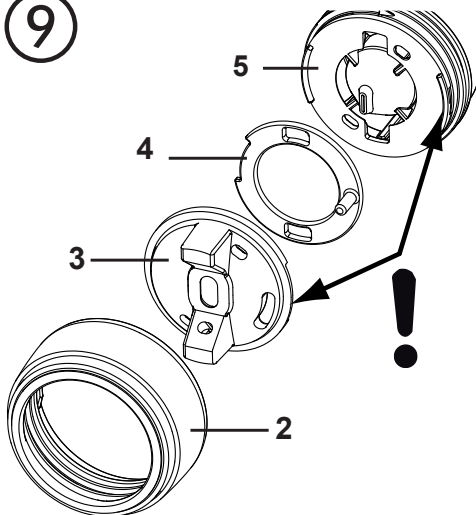

10

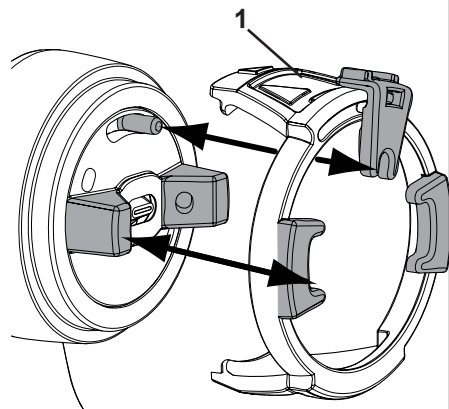



Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen samt bekanta dig med bruksanvisningen för huvudutrustningen. För denna tillsats gäller samma säkerhetsanvisningar som för huvudutrustningen.

Wall Extra I-Spray spruttillsats har utvecklats speciellt för påföring av färg på innerväggar. Den höga matningsmängd och höga arbetshastigheten är de viktigaste egenskaperna för detta spruttillsats.

- OBS!**
- Aggregatet får endast användas när ventilen fungerar. **Stäng av aggregatet om färg stiger upp i luftslangen (fig. 1A, 15)!** Demontera luftslangen, ventilen och membranet, rengör delarna och byt membran om det behövs.
 - **Lägg inte sprutpistolen på sidan.**
 - Kombiner inte komponenter från olika sprutöverdelar. Delarna kan skadas.



Beskrivning (fig. 1/ 1A)	
1) Ställring för sprutstråle	2) Kopplingsmutter
3) Luftkåpa	4) Luftspjället
5) Munstycke	6) Munstyckstätning
7) Nål	8) O-ring
9) Materialmängdreglage	10) Avtryckarbygel
11) Behållartätning	12) Stigrör
13) Behållare	14) Fyllningstratt
15) Luftslang	16) Ventillock
17) Membran	

Förberedelse av arbetsplatsen



Tejpa tvunget över stickuttag och strömbrytare. Fara för el-stöt på grund av sprutmaterial som tränger in! Täck över alla ytor och föremål som inte skall sprutas, eller avlägsna dem från arbetsområdet. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av färgdimma (överspray).



Silikatfärger fräter på glas- och keramikytor. Alla sådana ytor måste därför absolut täckas över helt.

Förberedelse av sprutmaterialet



Sprutmaterial som minst har rumstemperatur (t.ex. utspätt med varmt vatten) ger ett bättre sprutresultat.

OBS! Värm inte upp sprutmaterialet till över 40 °C.

Med det medföljande spruttillsats kan man spruta färg till innerväggar utspädd eller lätt utspädd. Se detaljerad information på färgtillverkarens tekniska datablad (→ Internet Download).

1. Rör materialet grundligt och späd det i kärlet enligt rekommenderad utspädning (ett

rörverk rekommenderas för omrörning).

Spädningsrekommendationer

Spädningsrekommendationer	
Sprutmaterial	
Färger till innerväggar (dispersioner och latexfärger)	spädes 0-10 %

2. Om matningsmängden är för låg även vid maximal mängdinställning späds materialet stegvis 5 - 10 % tills matningsmängden motsvarar dina krav.

Inställning av materialmängd

Med tillsatsen går det att arbeta med mycket stora mängder. För att förhindra färggrinning på ytan som ska målas ska färgmängden först ställas in genom provsprutning på kartong eller papper på ett jämnt sprutavstånd.

Dra först tillbaka (-) inställningsknappen (fig. 1, Pos. 9) och öka sedan materialmängden genom att vrida åt (+) till önskad mängd.



För de flesta vattenbaserade färger ger en medelmängdinställning till bäst resultat.

Inställning av önskad sprutbild (fig. 2)




WARNING! Skaderisk! Dra aldrig i avtryckarbygeln när du ställer in luftkåpan.

Genom att vrida inställningsringen (fig. 2, 1) kan man ställa in två olika former på sprutstrålen.

Fig. 3 A = lodrät flatstråle → för horisontella ytor

Fig. 3 B = vågrät flatstråle → för vertikala ytor

Med den röda inställningsspaken kan man dessutom ändra från en bred (▷) till en smal (▷) sprutstråle.

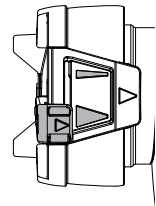

Sprutteknik (fig. 4)

Sprutrörelsen ska inte utföras med handleden, utan med armen. Därmed går det att hålla samma avstånd mellan sprutpistol och yta under sprutslaget. Välj ett avstånd på 20 - 30 cm beroende på önskad bredd på sprutstrålen.

Viktigt: Starta vid kanten av ytan som ska sprutas. Börja först med sprutrörelsen och tryck därefter på avtryckaren. Undvik avbrott innanför ytan som ska sprutas.



Spruta med "korsande" rörelser vid färger med dålig täckförmåga eller vid kraftigt sugande underlag (fig. 5).



Färg till innerväggar i kraftiga färgtoner ska påföras minst två gånger (första färglagret ska först torka). Därmed erhålls en täckande påföring.

För ytterligare anvisningar om inställning av sprutbild och korrekt sprutteknik, se huvudutrustningens bruksanvisning.

Driftavbrott

- Stäng av utrustningen.
- Vid längre pauser ska behållaren avluftas genom att kort öppna och därefter åter stänga den.
- Efter arbetsavbrottet ska munstyckets öppningar rengöras.



Kontrollera att behållaren står stabilt när du ställer ner spruttillsats.

Avstängning och rengöring

Vedi anche le istruzioni dell'apparecchio di base.

1. Stäng av utrustningen.
2. Skruva av och töm behållaren. Dra ut stigröret med behållarpackningen.
3. Förrengör behållaren och stigröret med pensel. Rengör luftningshålet (fig. 1 C)
4. Häll vatten eller lösningsmedel i behållaren. Skruva på behållaren.

Använd inga antändliga material vid rengöringen.

5. Starta utrustningen och spruta lösningsmedel eller vatten i en behållare eller på en trasa.
6. Upprepa proceduren tills klart vatten eller lösningsmedel kommer ut ur munstycket.
7. Stäng av utrustningen och dra ur nätkontakten.
8. Skruva av och töm behållaren. Dra ut stigröret med behållarpackningen.



För rengöring av behållaren rekommenderar vi användning av en vanlig spolborste.



OBS! Rengör aldrig tätningar, membran och munstycks- eller lufthål på sprutpistolen med vassa metallföremål.

Luftningsslang och membran är endast till viss del beständiga mot lösningsmedel. Lägg inte ner dem i lösningsmedel utan torka bara av dem.

9. Dra av luftslangen (fig. 1 A, 15) upptill på pistolhuset. Lossa ventillocket (16). Ta ur membranet (17). Rengör alla delar noggrant.

10. Ta försiktigt av ställringen (bild 6,1) från huvmuttern (2).
11. Lossa kopplingsmuttern (fig. 11, 2). Ta av luftkåpan (3), luftspjället (4) och munstycket (5). Rengör luftkåpa, luftspjäll, munstycke och munstyckets packning (6) grundligt med pensel och vatten.

Hopsättning



I-Spray-munstycket, luftkåpan och nålen är anpassade efter varandra. Kombiner inte delar till olika sprutöverdelar eftersom det kan skada delarna.



OBS! Aggregatet får endast användas när ventilen fungerar. Stäng av aggregatet om färg stiger upp i luftslangen (fig. 1 A, 15)! Demontera luftslangen, ventilen och membranet, rengör delarna och byt membran om det behövs.

- Sätt membranet (fig. 1 A, 17) **med stiftet uppåt** på ventilens underdel. Se även markeringen på pistolhuset.
 - Sätt försiktigt på ventillocket (fig. 1 A, 16) och skruva fast det.
 - Sätt fast luftslangen (fig. 1 A, 15) på ventillocket och på nippeln på pistolhuset.
 - Skjut tätningen till munstycket (fig. 7, 6) över nålen (7), spåret ska peka mot dig.
 - Sätt på munstycket (fig. 7, 5) med spåret nedåt på pistolkroppen.
- OBS! Nålens läge måste överensstämma med munstyckets öppning. (fig. 8)**
- Sätt i luftspjället (fig. 9, 4) i luftkåpan (3). Sätt på båda munstyckena (5) och dra åt med kopplingsmuttrar (2).
 - Rikta inställningsringen (fig. 10, 1) så att den griper tag i de båda "hörnena" på luftkåpan och den röda inställningsspaken sitter på stiftet.
 - För behållartätningen på stigröret underifrån och förbi fodret, vrid samtidigt behållartätningen något.
 - Stick in stigröret med behållartätning i pistolhuset.

Reservdelslista (fig. 1/ 1A)

Pos.	Benämning	Best. nr
1	Ställring för sprutstråle (gul) Ställring för sprutstråle (vit)	2365 038 2363 258
2	Kopplingsmutter	2328 903
3	Luftkåpa (svart) Luftkåpa (vit)	2363 208 2362 885
4	Luftspjället	2362 886
5	Munstycke	2328 908
6	Munstyckstätning (2 styck)	2304 433
8	O-ring	2362 875
11	Behållartätning	2328 919

Reservdelslista (fig. 1/ 1A)

12	Stigrör	2328 922
13	1300 ml behållare med lock	2305 155
14	Fyllningstratt (3 styck)	2304 028
15, 16, 17	Luftslang, ventillock, membran	2304 027

Med ytterligare spruttillsatser och tillbehör erbjuder det **CLICK&PAINT-SYSTEMET** rätt verktyg för varje arbete.

För ytterligare information om **WAGNERS** produktutbud för renovering, se www.wagner-group.com

Miljöskydd

Utrustningen inklusive tillbehör ska skrotas på ett miljöriktigt sätt. Den får inte kastas i hushållssoporna. Var miljömedveten! Lämna utrustningen till kommunens återvinningscentral eller fråga leverantören.

Viktiga anvisningar om produktansvaret!

Vid användning av tillbehör och reservdelar från andra leverantörer kan produktansvar och garantianspråk bortfalla helt eller delvis. Med original WAGNER-tillbehör är du garanterad att alla säkerhetsföreskrifter är uppfyllda.

2 års garanti

Garantingäller i 2 år, räknat från inköpsdagen (kassakvitto). Den omfattar och inskränker sig till gratis åtgärdande av fel, där det går att påvisa att vi har använt felaktigt material vid tillverkningen eller gjort ett monteringsfel, eller gratis leverans för att ersätta defekta delar. Vid användning eller drift, samt egna monteringar eller reparationer, som inte är beskrivna i vår bruksanvisning, upphör garantin att gälla. Dessutom gäller inte garantin för förslitningsdelar. Garantin gäller inte för yrkesmässig användning. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att avgöra vad som är ett garantifall. Garantin upphör att gälla om utrustningen har öppnats av andra personer än servicepersonal från WAGNER. Garantin gäller inte för transportskador, underhållsarbeten samt skador och fel som beror på bristande underhållsarbete. Vid ett garantiärende måste innehavaren kunna visa upp originalkvittot på förvärvet. I den utsträckning det är möjligt enligt gällande lag, utesluter vi allt ansvar för person, sak-, eller följdskador, i synnerhet när utrustningen har använts till annat ändamål än som är angivet i bruksanvisningen, inte har startats eller reparerats enligt vår bruksanvisning, eller reparationer utförts självständigt av en icke-fackman. Reparationer och underhållsarbeten, som omfattar mer än vad som beskrivs i bruksanvisningen, förbehåller vi oss rätten att utföra i vår fabrik. Vänd er till inköpsstället vid garantireklamation eller reparation.

- D** **J. WAGNER GMBH**
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
F +49 075 44 -5 05 11 69
- SK** **E-CORECO SK S.R.O.**
Kráľovská ulica 8/7133
SK-927 01 Šala
T +42 1948882850
F +42 1313700077
- CZ** **E-CORECO S.R.O.**
Na Roudné 102
CZ-301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364
- F** **WAGNER FRANCE S.A.R.L.**
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
F-91978 Les Ulis Cedex
T +33 0825 011 111
F +33 (0)1 69 81 72 57
- GB** **WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**
Opus Park
Moorfield Road
GB-Guildford Surrey GU1 1SZ
T +44 (0) 1483 - 454666
F + 44 (0) 1483 - 454548
- H** **HONDIMPEX KFT.**
Kossuth L. u. 48-50
H-8060 Mór
T +36 (-22) - 407 321
F +36 (-22) - 407 852
- DK** **ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S** **NOR** **ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**
Stationsvej 13
3550 Slangerup
DK-Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01
- NOR** **ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**
Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
N-0213 Oslo
T +47 22 54 40 19
- PL** **PUT WAGNER SERVICE**
ul. E. Imieli 27
PL-41-605 Swietochlowice
T +48 32 - 346 37 10
F +48 32 - 346 37 13
- S** **ORKLA HOUSE CARE AB** **ROM** **ROMIB S.R.L.**
Box 133
564 23 Bankeryd
SV-Sweden
T +46(0)36 37 63 00
- ROM** **ROMIB S.R.L.**
str. Poligonului nr. 5 - 7
ROM-100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240
F +40-344801239
- CH** **J. WAGNER AG**
Industriestraße 22
CH-9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23
- E** **MAKIMPORT** **AUS** **WAGNER SPRAYTECH**
HERRAMIENTAS, S.L.
C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
E-28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T 902 199 021 / 91 879 72 00
F 91 883 19 59
- AUS** **WAGNER SPRAYTECH**
AUSTRALIA PTY. LTD.,
14-16 Kevlar Close
AUS-Braeside, VIC 3195
T +61 3 95 87 - 20 00
F +61 3 95 80 - 91 20
- I** **FHC SRL**
Via Stazione 94,
I-26013 Crema (CR)
T 0373 204839
F 0373 204845

Vi påtar oss inget ansvar för eventuella felaktigheter
och förbehåller oss rätten att utföra ändringar.

Part. No. 2364293
12/2015_RS
© Copyright by J.Wagner GmbH