


Översättning av original-driftsinstruktionen

WAGNER



2 års
garanti

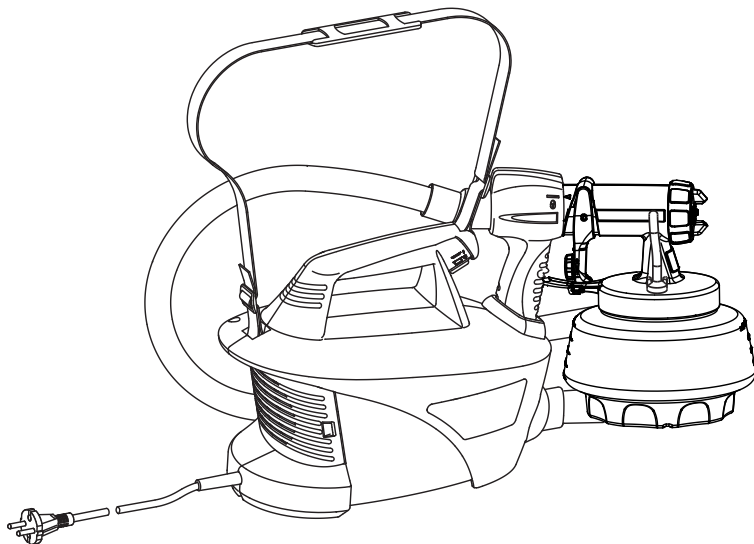


WallPerfect
W 665
S







1







ÖVERSIKT

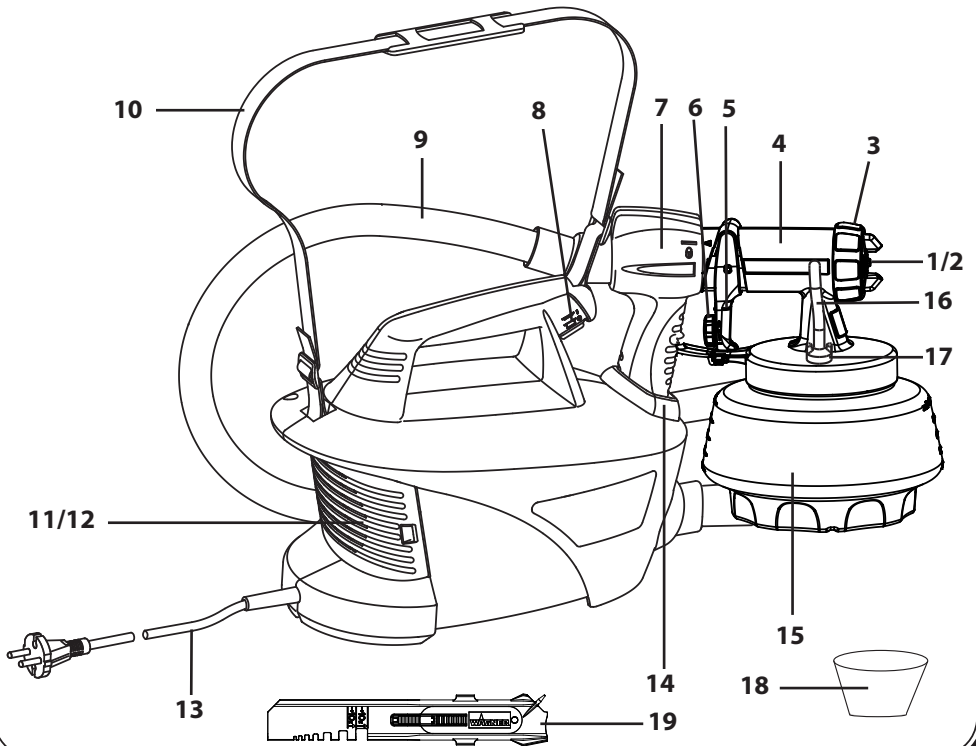





2

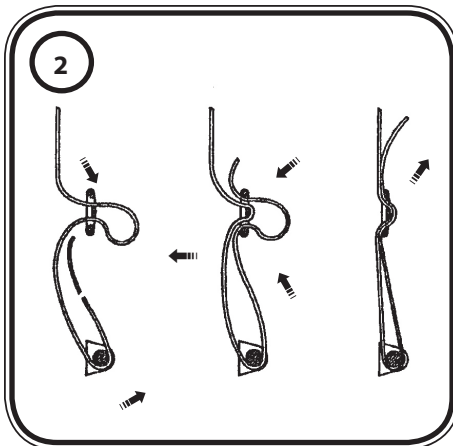


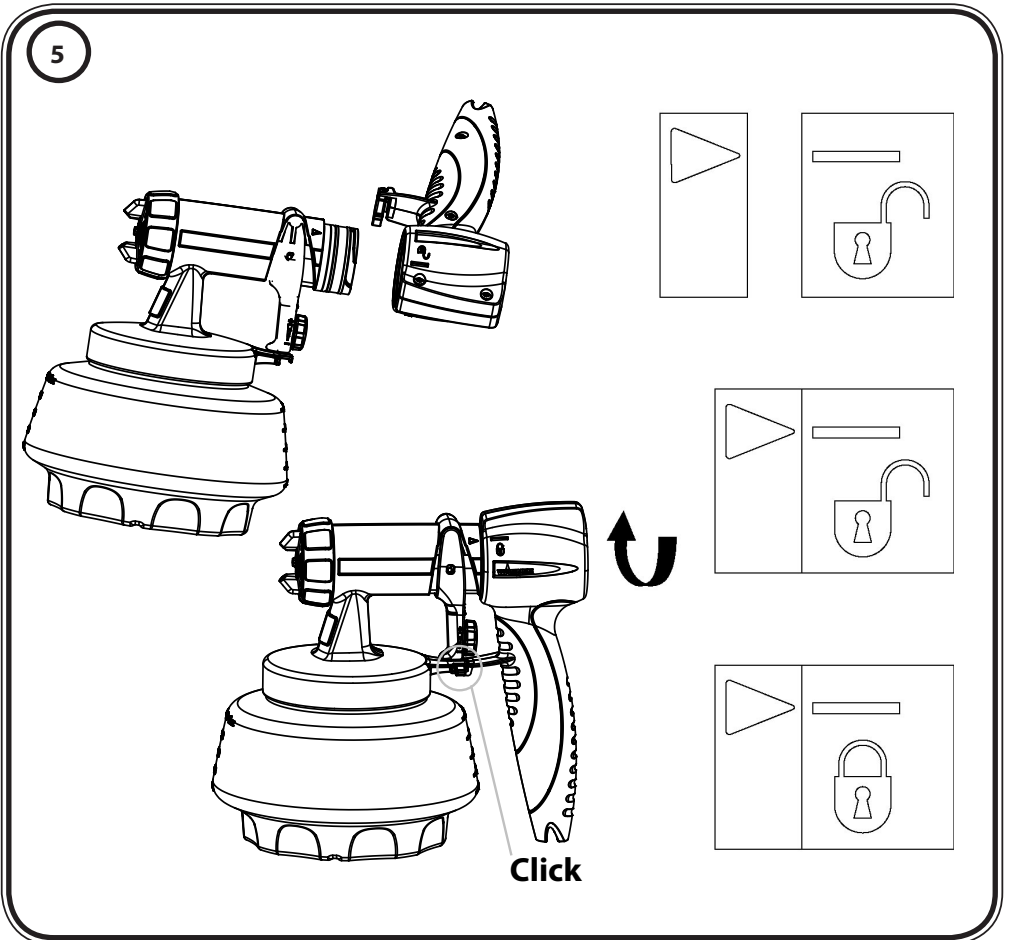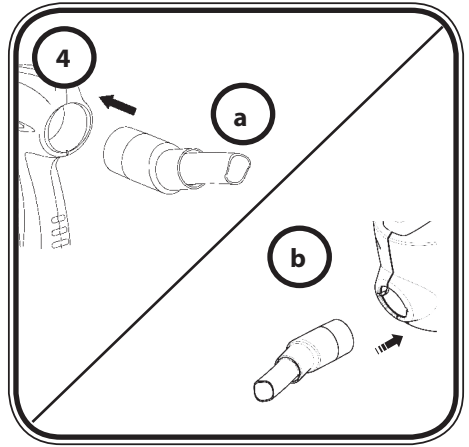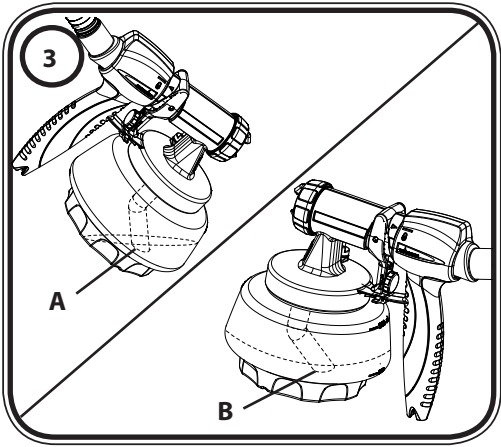

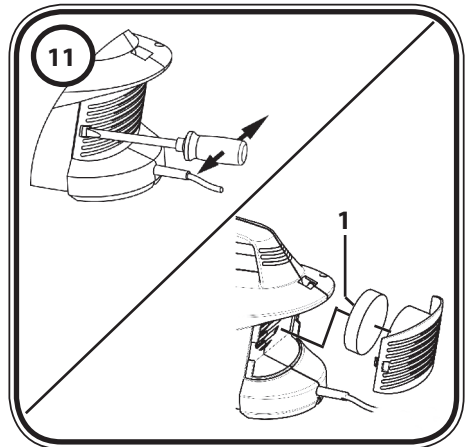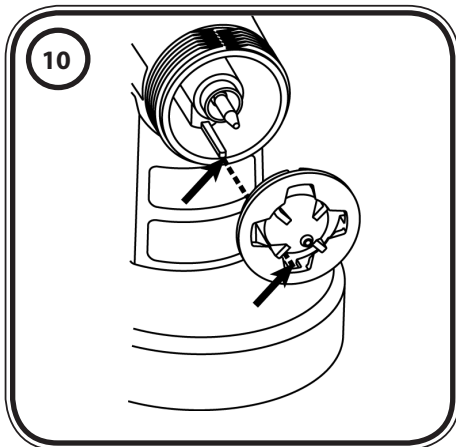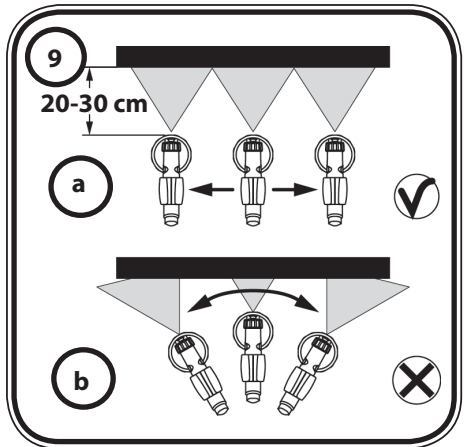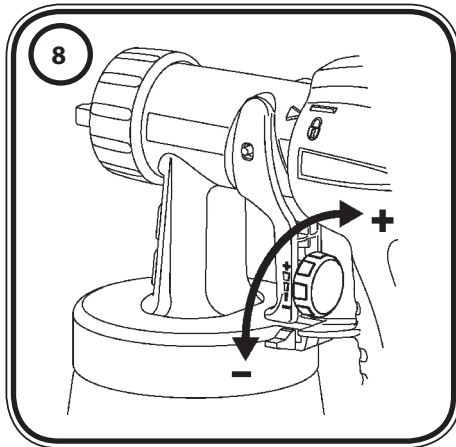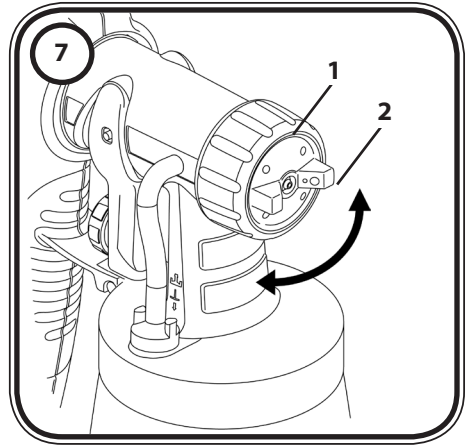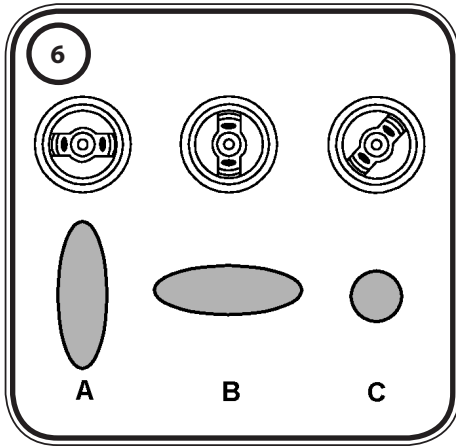

TILLBEHÖR

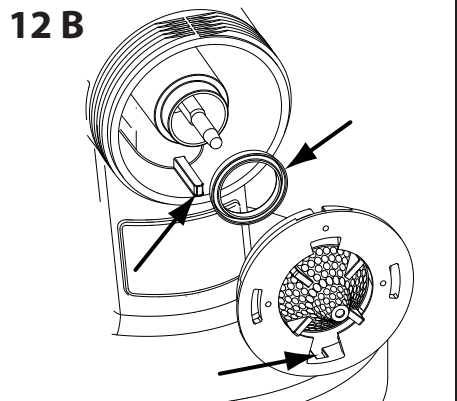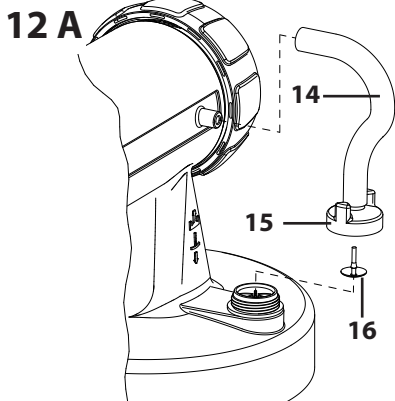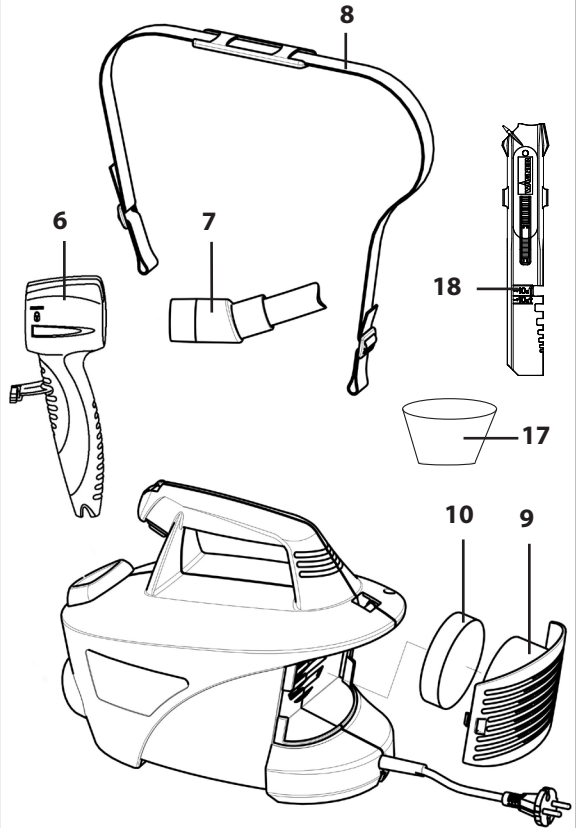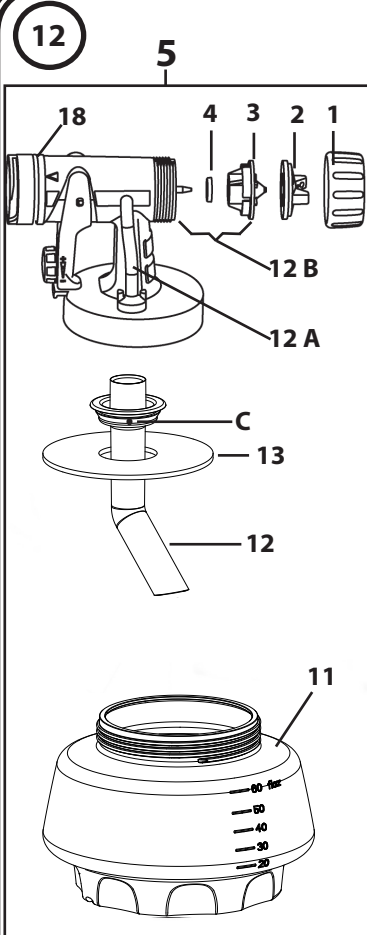

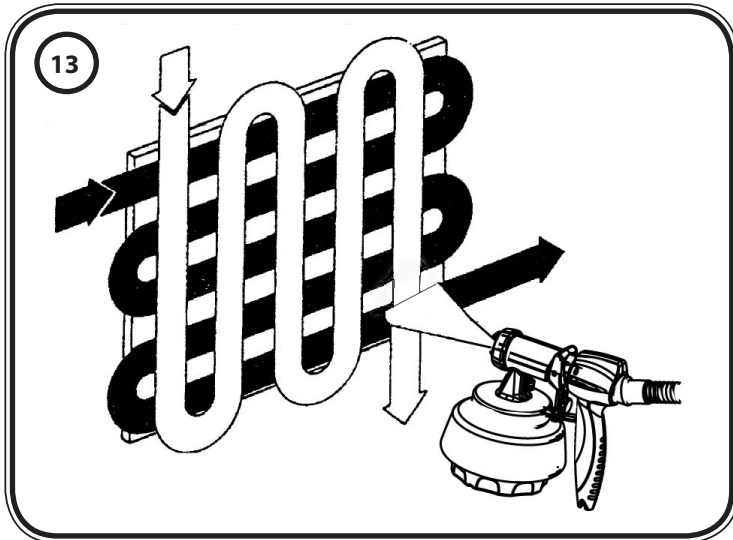

Innehållsförteckning

Allmänna säkerhetsanvisningar	1
Säkerhetsanvisningar för sprutpistoler	3
Tekniska data	4
Bearbetningsbara sprutmaterial	4
Icke-bearbetningsbara sprutmaterial	5
Förberedelse av arbetsplatsen	5
Förberedelse av sprutmaterialet	5
Idrifttagande	5
Val av sprutbild	6
Inställning av önskad sprutbild (fig. 7)	6
Inställning av materialmängd (fig. 8)	6
Sprutteknik	7
Driftavbrott	7
Avstängning och rengöring	7
Hopsättning	8
Underhåll	8
Reservdelslista	8
Tillbehör	9
Miljöskydd	10
Viktiga anvisningar om produktansvaret!	10
Störningsavhjälpning	10
Garanti	12
CE Försäkrans	13

Vi gratulerar till ditt inköp av en WAGNER-sprutpistol.

Du har köpt en märkesprodukt som behöver rengöras och skötas noggrant för en problemfri funktion. **Läs noga igenom bruksanvisningen innan utrustningen tas i bruk, och följ säkerhetsanvisningarna. Förvara bruksanvisningen på en säker plats.**

Allmänna säkerhetsanvisningar

OBS!



Läs igenom samtliga anvisningar. *Underlåtenhet att följa de anvisningar som följer kan orsaka elektriska stötar, brand och/eller svåra skador. Begreppet "elverktyg" som används nedan avser nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och batteridrivna elverktyg (utan nätsladd).*

1. Arbetsplats

- a) **Håll arbetsområdet rent och städat.** *Oordning och dåligt belysta arbetsområden kan medföra olyckor.*
- b) **Arbeta inte med utrustningen i en omgivning med explosionsrisk, där det finns brännbara vätskor, gaser eller dammpartiklar.** *Elverktyg bildar gnistor som kan antända damm eller ångor.*
- c) **Se till att inga barn eller andra personer finns i närheten när du använder elverktyget.** *Om du blir störd kan du förlora kontrollen över utrustningen.*

2. Elsäkerhet

- a) **Utrustningens anslutningskontakt måste passa i stickuttaget. Kontakten får inte förändras på något sätt. Använd inte adapterkontakt tillsammans med skyddsjordade utrustningar.** *Oförändrade kontakter och passande stickuttag minskar risken för en elektrisk stöt.*
- b) **Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. på rör, element, spisar och kylskåp.** *Risken för en elektrisk stöt är större om din kropp är jordad.*
- c) **Utsätt inte utrustningen för regn eller väta.** *Om vatten tränger in i en elutrustning ökar risken för elektriska stötar.*
- d) **Använd inte sladden för att bära utrustningen, hänga upp den eller för att dra kontakten ur stickuttaget. Se till att sladden hålls på avstånd från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar på utrustningen.** *Skadad eller veckad sladd ökar risken för en elektrisk stöt.*
- e) **Om du arbetar med elverktyg utomhus måste förlängningssladden vara godkänd för utomhusbruk.** *Risken för en elektrisk stöt minskar om du använder en förlängningssladd avsedd för utomhusbruk.*

3. Personsäkerhet

- a) **Var uppmärksam och tänk på vad du gör. Använd elverktyget med förnuft. Använd inte utrustningen om du är trött, eller påverkad av droger, alkohol eller medicin.** *Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet vid användning av utrustningen kan medföra allvarliga skador.*
- b) **Använd personlig skyddsutrustning, och bär alltid skyddsglasögon.** *Om du använder personlig skyddsutrustning, som dammask, halksäkra skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på hur och vilket elverktyg du ska använda, minskar risken för skador.*
- c) **Undvik ofrivillig idrifttagning. Kontrollera att brytaren står i läget "FRÅN" innan du sätter i kontakten i stickuttaget.** *Olyckor kan inträffa om du har ett finger på brytaren när du bär utrustningen eller ansluter strömförsörjningen med utrustningen påkopplad.*
- d) **Ta bort inställningsverktyg eller skiftnycklar innan du kopplar på utrustningen.** *Ett verktyg eller en nyckel som sitter i en rörlig del av utrustningen kan orsaka skador.*
- e) **Överskatta inte dig själv. Se till att du står stadigt och hela tiden har god balans.** *Då kan du kontrollera utrustningen bättre vid oväntade situationer.*
- f) **Använd lämplig klädsel. Bär inga vida kläder eller några smycken. Håll undan hår, kläder och handskar från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.**
- g) **Detta aggregat är inte avsett att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller själslig förmåga eller personer utan erfarenhet och/eller kunskap, såvida inte arbetet sker under uppsikt av säkerhetsansvarig eller att denne gett tillräcklig utbildning i hur aggregatet ska användas.** *Barn måste hållas under uppsikt, så att de inte leker med aggregatet.*

4. Noggrann hantering och användning av elverktyg

- a) **Överbelasta inte utrustningen. Använd det elverktyg som är avsett för arbetet.** *Med rätt elverktyg arbetar du bättre och säkrare inom det angivna effektområdet.*
- b) **Använd aldrig ett elverktyg med defekt brytare.** *Ett elverktyg som inte kan kopplas till eller ifrån är farligt och måste repareras.*
- c) **Dra ur kontakten ur stickuttaget innan du ställer in utrustningen, byter tillbehör delar eller lägger ifrån dig utrustningen.** *Dessa försiktighetsåtgärder förhindrar att utrustningen startar oavsiktligt.*
- d) **Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte känner till utrustningen eller inte har läst dessa anvisningar använda den.** *Elverktyg kan vara farliga om de används av oerfarna personer.*

- e) Sköt om utrustningen noga. Kontrollera att rörliga delar fungerar felfritt och inte klämmer, att inte delar är trasiga eller så pass skadade att de påverkar utrustningens funktion. Se till att få skadade delar reparerade innan du använder utrustningen. *Många olyckor orsakas av att elverktygen är dåligt underhållna.*
- f) Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg etc. i enlighet med dessa anvisningar och på det sätt som föreskrivs för den här speciella typen av utrustning. Ta hänsyn till arbetsförhållandena och den arbetsuppgift som ska utföras. *Farliga situationer kan uppstå om elverktyg används för något annat än vad de är avsedda för.*

5. Service

- a) Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera utrustningen, och tillåt endast att originalreservdelar används. *Detta garanterar att utrustningens säkerhet bibehålls.*
- b) Om elkabeln till aggregatet råkar bli skadad, måste den bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller en annan person med elbehörighet, för att utesluta risker.

Säkerhetsanvisningar för sprutpistoler

- **Varning!** Använd andningsskydd: Sprutdimma och lösningsmedelsångor är hälsovådliga. Arbeta endast i väl ventilerade lokaler eller i lokaler med utsug. Vi rekommenderar att arbetskläder, hörselskydd och handskar används.



OBS! SKADERISK!


Rikta aldrig sprutstrålen mot människor eller djur.

- Det är endast tillåtet att spruta material med en flampunkt på 21 °C eller högre (se uppgifterna på materialbehållaren. Riskklass A II och A III är tillåtna).
- Sprutpistolerna får inte användas till att spruta brännbara ämnen.
- Sprutpistolerna får inte rengöras med brännbara lösningsmedel med en flampunkt under 21 °C.
- Se upp för de faror som kan orsakas av det material som sprutas ut och beakta påskriften på behållarna eller anvisningarna från materialtillverkaren.
- Spruta inte med några ämnen vars farlighet inte är känd.
- Sprutpistoler får inte användas på arbetsplatser som lyder under förordningen om explosionsskydd.
- För att undvika explosionsrisk vid sprutarbeten ska lokalerna vara väl ventilerade eller ha en utsug.
- Inga tändkällor får finnas i närheten under sprutning. Detta avser t.ex. öppen eld, rökning, gnistor, glödande trådar och heta ytor.
- Se till att inga lösningsmedelsångor från utrustningen sugts upp. Spruta inte på utrustningen!
- Sprutpistolen är ingen leksak. Låt därför inte några barn hålla i eller leka med sprutpistolen.
- Dra ur nätkontakten ur uttaget före alla arbeten på sprutpistolen.
- Maskera **inte** de ytor som ska sprutas. Observera att t.ex. vind kan göra att sprutdimman förs iväg långa sträckor och orsakar skador.

- Aggregatet får endast användas när ventilen fungerar. **Stäng av aggregatet om färg stiger upp i luftslangen (fig. 12 A, 14)!** Demontera luftslangen, ventilen och membranet, rengör delarna och byt membran om det behövs.
- **Lägg inte ner sprutpistolen.**
- Aggregatet är utrustat med en termosäkring, som kopplar från aggregatet vid överhettning. Koppla från aggregatet i ett sådant fall, dra ur nätkontakten och låt aggregatet svalna minst 30 minuter. Åtgärda orsaken till överhettningen, t.ex. böjd slang, igensatt luftfilter, övertäckta öppningar till luftinsuget.

Originaltillbehör och reservdelar från WAGNER borgar för att alla säkerhetsföreskrifter är uppfyllda.

Tekniska data

Max viskositet:	3000 mPas
Spänning:	230 V ~
Upptagen effekt:	350 W
Finfördelningseffekt:	105 W
Max. sprutkapacitet	0-270 ml/min
Dubbel isolation:	
Ljudtrycksnivå:	80 dB (A)
Vibrationsnivå:	< 2,5 m/s ²
Luftslangens längd:	3,5 m
Vikt:	4,0 kg

Beskrivning (fig. 1)

1 Luftkåpa	2 Munstycke
3 Kopplingsmutter	4 WallPerfect spruttillsats
5 Avtryckarbygel	6 Materialmängdreglage
7 Pistolgrepp	8 TILL/FRÅN-brytare
9 Luftslang	10 Bärrem
11 Luftfilter	12 Luftgaller
13 Nätsladd	14 Hållare, sprutpistol
15 Behållare	16 Luftslang
17 Ventil	18 Fyllningstratt
19 Omröringsstav	

Användningsområde

WallPerfect W 665 har utvecklats speciellt för påföring av färg på innerväggar.

För bearbetning av lättflytande material som lacker, lasyrer, o.s.v. krävs ett speciellt sprutstycke. Detta finns under punkten "Tillbehör".

Bearbetningsbara sprutmaterial

Färger till innerväggar (dispersioner och latexfärger)

Icke-bearbetningsbara sprutmaterial

Material som innehåller kraftigt slipande komponenter, fasadfärger, lut och syrahaltiga beläggningsämnen.

Material med en flampunkt som är lägre än 21 °C.

Följande material får endast bearbetas med extratillbehör.

Lösningsmedelshaltiga och vattenbaserade lackfärger, lasyrer, grundfärger, 2-komponents-lacker, klarlacker, täcklacker för fordon, betsar och träskyddsmedel.

Förberedelse av arbetsplatsen



Täck över alla ytor och föremål som inte ska sprutas, eller avlägsna dem från arbetsområdet.

Silikatfärger fräter på glas- och keramikytor. Alla sådana ytor måste därför absolut täckas över helt.

Förberedelse av sprutmaterialet



Sprutmaterial som minst har rumstemperatur (t.ex. utspätt med varmt vatten) ger ett bättre sprutresultat.

OBS! Värm inte upp sprutmaterialet till över 40 °C.

Med det medföljande spruttillsats kan man spruta färg till innerväggar utspädd eller lätt utspädd. Se detaljerad information på färgtillverkarens tekniska datablad (→ Internet Download).

1. Rör materialet grundligt och späd det i kärlet enligt rekommenderad utspädning (ett rörverk rekommenderas för omrörning).

Spädningsrekommendationer

Spädningsrekommendationer	
Sprutmaterial	
Färger till innerväggar (dispersioner och latexfärger)	spädes 10 %

2. Om matningsmängden är för låg även vid maximal mängdinställning späds materialet stegvis 5 - 10 % tills matningsmängden motsvarar dina krav.

Idrifttagande

Innan du ansluter utrustningen till nätet måste du kontrollera att nätspänningen överensstämmer med uppgifterna på märkskylten.

- Fäst bärremmen i utrustningen. (Fig. 2)
- Skruva loss behållaren från sprutpistolen.
- Rikta in stigröret. (Fig. 3)

Om stigröret har passats in korrekt kan nästan hela behållarens innehåll sprutas.

Vid arbeten på liggande objekt: Vrid stigröret framåt. (Fig. 3 A)

Vid sprutarbeten på objekt ovanför huvudhöjd: Vrid stigröret bakåt. (Fig. 3 B)



Vi rekommenderar att rikta stigröret bakåt så att väggar och tak kan sprutas med optimal beläggning.

- Ställ behållaren på pappersunderlag och fyll på det förberedda beläggingsmaterialet med hjälp av den medföljande fyllningstratten (bild 1, 18). Skruva fast behållaren ordentligt på sprutpistolen.
- Koppla samman pistolens fram- och bakstycke. (Fig. 5)
- Montera luftslangen (fig. 4, a + b). Fäst luftslangen ordentligt i anslutningarna på utrustningen och pistolgreppet. Slangens läge kan väljas godtyckligt.
- Ställ endast ifrån dig utrustningen på en jämn och ren yta. Annars kan utrustningen suga in damm, etc.
- Fäst utrustningen i bärremmen.
- Tryck på TILL/FRÅN-brytaren på utrustningen.

Tre olika former på sprutstrålen kan ställas in på sprutpistolen, beroende på användning och objekt.

Val av sprutbild

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Fig. 6 A = lodrät flatstråle | → för horisontella ytor |
| Fig. 6 B = vågrät flatstråle | → för vertikala ytor |
| Fig. 6 C = rundstråle | → för hörn, kanter och svåråtkomliga ytor |

Inställning av önskad sprutbild (fig. 7)

Vrid luftkåpan (1) till önskad sprutbildsposition (pil) när kopplingsmuttern (2) är något lossad. Dra sedan åt kopplingsmuttern ordentligt igen.



WARNING!

Skaderisk! Dra aldrig i avtryckarbygeln när du ställer in luftkåpan.

Inställning av materialmängd (fig. 8)

Fastställ materialmängden genom att vrida på reglaget på pistolens avtryckarbygel.

- | | |
|-------------------|------------------------|
| - vrid åt vänster | → mindre materialmängd |
| + vrid åt höger | → större materialmängd |



För de flesta vattenbaserade färger ger en medelmängdinställning till bäst resultat.

Sprutteknik

- Täck över de ytor som inte ska sprutas.
- Det är lämpligt att göra ett sprutprov på kartong eller liknande underlag för att få fram den lämpligaste inställningen på sprutpistolen.
Viktigt: Starta vid kanten av ytan som ska sprutas. Börja först med sprutrörelsen och tryck därefter på avtryckaren. Undvik avbrott innanför ytan som ska sprutas.
- Sprutrörelsen ska inte utföras med handleden, utan med armen. Därmed går det att hålla samma avstånd mellan sprutpistol och yta under sprutslaget. Välj ett avstånd på 20 - 30 cm (Pistolen är ca 25 cm lång) beroende på önskad bredd på sprutstrålen.
Fig. 9 a: RÄTT jämnt avstånd till objektet
Fig. 9 b: FEL ojämnt avstånd ger en ojämn lackering
- Rör sprutpistolen jämnt på tvären eller uppåt och nedåt, beroende på sprutbildsinställning.
- Om sprutpistolen förs jämnt och stadigt erhålls en enhetlig ytkvalitet.
- Vid sprutmaterialbeläggning på munstycket och luftkåpan ska båda rengöras med vatten eller lösningsmedel.



Spruta med "korsande" rörelser vid färger med dålig täckförmåga eller vid kraftigt sugande underlag (fig. 13).



Färg till innerväggar i kraftiga färgtoner ska påföras minst två gånger (första färglagret ska först torka). Därmed erhålls en täckande påföring.

Driftavbrott

- Stäng av utrustningen.
- Vid längre pauser ska behållaren avluftas genom att kort öppna och därefter åter stänga den.
- Efter arbetsavbrottet ska munstyckets öppningar rengöras.

Avstängning och rengöring

En fackmässigt utförd rengöring är förutsättningen för en felfri drift av färgsprutan. Om sprutan rengjorts på ett icke fackmässigt sätt, eller inte alls, gäller inte garantin.

- 1) Stäng av utrustningen.
- 2) Ta isär pistolen. Tryck haken (fig. 5 "klick") lätt nedåt. Vrid pistolens framstycke och pistolgreppet mot varandra.
- 3) Skruva av och töm behållaren. Dra ut stigröret med behållarpackningen.
- 4) Förrengör behållaren och stigröret med pensel. Rengör luftningshålet (fig 12, C).



För rengöring av behållaren rekommenderar vi användning av en vanlig spolborste.

- 5) Häll vatten eller lösningsmedel i behållaren. Skruva på behållaren.
Använd endast lösningsmedel med en flampunkt på minst 21 °C.
- 6) Sätt ihop pistolen igen (fig. 5).
- 7) Koppla in utrustningen och spruta vatten eller lösningsmedel i en behållare eller på en trasa.

- 8) Upprepa proceduren tills klart vatten eller lösningsmedel kommer ut ur munstycket.
- 9) Slå av utrustningen och ta isär pistolen.
- 10) Skruva av och töm behållaren. Dra ut stigröret med behållarpackningen.
OBS! Rengör aldrig tätningar, membran och munstycks- eller lufthål på sprutpistolen med vassa metallföremål.
 Luftningsslang och membran är endast till viss del beständiga mot lösningsmedel. Lägg inte ner dem i lösningsmedel utan torka bara av dem.
- 11) Dra av luftslangen (fig. 12 A, 14) upptill på pistolhuset. Lossa ventillocket (15). Ta ur membranet (16). Rengör alla delar noggrant.
- 12) Lossa kopplingsmuttern, ta bort luftkåpan och munstycket. Rengör luftkåpan, munstyckspackningen och munstycket med pensel och lösningsmedel eller vatten (fig. 12, 5).
- 13) Rengör sprutpistolen och behållaren utvändigt med en trasa dränkt i lösningsmedel eller vatten.
- 14) Ätt ihop delarna igen. Se till att munstycket passas in korrekt vid montering (se hopsättning).

Hopsättning

Aggregatet får endast användas när membranet (fig. 12 A, 16) är oskadat. Sätt membranet **med stiftet uppåt** på ventilens underdel. Se även markeringen på pistolhuset. Sätt försiktigt på ventillocket och skruva fast det. Sätt fast luftslangen på ventillocket och på nippeln på pistolhuset.

Stick in munstyckstättningen (pos. 4) med spåret (skåran) framåt i munstycket (fig. 12 B). Sätt munstycket på pistolhuset och vrid tills du hittar rätt läge. Sätt luftkåpan över munstycket och dra åt med överfallsmuttern.

För behållartättningen på stigröret underifrån och förbi fodret. Vrid samtidigt behållartättningen något. Stick in stigröret med behållartätning i pistolhuset.

Underhåll

Byt luftfilter när det blivit smutsigt. Lossa locket från utrustningen genom att bända loss det med en skruvmejsel (fig. 12, pil). Lägg in ett nytt luftfilter i facket (fig. 12, 1). Sätt tillbaka locket på utrustningen.

VIKTIGT! Använd aldrig utrustningen utan luftfilter, smuts kan sugas in och påverka driften.

För enklare montering av pistolen, lägg på rikligt med glidfett (medföljer) på O-ringen på pistolens framdel efter rengöringen (fig. 12, 18).

Reservdelslista (fig. 12)

Pos	Benämning	Best.nr
1	Kopplingsmutter	0417 471
2	Luftkåpa	0417 470
3	Munstycke	0417 468
4	Munstyckstättning	0417 465
5	WallPerfect spruttillsats inkl. 1800 ml behållare	2301 734
6	Pistolgrepp	2303 300
7	Luftslang	2303 410

Reservdelslista (fig. 12)

8	Bärrem	0414 204
9	Skydd	0414 302
10	Luftfilter	0414 700
11	Behållare (1800 ml) med lock (endast för WallPerfect spruttillsats)	2304 025
12	Stigrör	0417 473
13	Behållartätning	0417 474
14	Luftslang	2304 027
15	Ventillock	
16	Membran	
17	Fyllningstratt (3x)	2304 028
18	Omröringsstav	2304 419
	Glidfett	2315 539

Tillbehör

Det nya CLICK&PAINT SYSTEM med fler spruttillsatser och tillbehör är rätt verktyg för alla arbeten.

Tillbehör (ingår inte i leveransen)

Benämning	Best.nr
HVLP handtagsförlängning För att underlätta beläggning av tak och liggande föremål	2307 678
Brilliant spruttillsats inkl. 600 ml behållare Optimerade munstycken och lufttillförsel för fulländat lackeringsresultat	0417 932
Perfect Spray spruttillsats inkl. 800 ml behållare För snabbt färgbyte. För mellanstora och större objekt och möbler.	0417 914
Spruttillsats för små mängder inkl. 250 ml behållare För filigrana objekt, detaljerade och kreativa arbeten.	0417 918
Perfect Spray spruttillsats inkl. 1 400 ml behållare För arbeten på större objekt som trähus, garagedörrar, etc.	0417 917
Spruttillsats för detaljarbeten och väreemelement inkl. 600 ml behållare För ställen som är svåra att nå, t.ex. värmeelement, skåphörn, nischer, etc.	0417 915
WallPerfect spruttillsats inkl. 1 800 ml behållare För bearbetning av färger till innerväggar Vi rekommenderar inte att använda WallPerfect sprutstycke tillsammans med W550/W560/W610.	2301 734

För ytterligare information om WAGNERS produktutbud för renovering, se www.wagner-group.com

Miljöskydd



Utrustningen inklusive tillbehör ska skrotas på ett miljöriktigt sätt. Den får inte kastas i hushållssoporna. Var miljömedveten! Lämnna utrustningen till kommunens återvinningscentral eller fråga leverantören.

Viktiga anvisningar om produktansvaret!

Till följd av en sedan den 1 januari 1990 gällande EU-förordning har tillverkaren endast ansvar för sin produkt, då alla delar härstammar från tillverkaren eller har godkänts av denna, samt då utrustningen har monterats och används korrekt. Vid användning av tillbehör eller reservdelar från andra leverantörer kan tillverkarens ansvar helt eller delvis bortfalla.

Störningsavhjälpning

Fel	Orsak	Åtgärd
Inget sprutmaterial kommer ut ur munstycket	<ul style="list-style-type: none"> • Munstycket igentäppt • Inställningsskruven för materialmängd vriden för långt åt vänster (-) • Ingen tryckbildning i behållaren • Behållaren tom • Stigröret löst • Stigröret igentäppt • Luftningshålet igentäppt (fig 12, C) 	<ul style="list-style-type: none"> → Rengör → Vrid åt höger (+) → Dra åt behållaren → Fyll på → Sätt i röret → Rengör → Rengör
Sprutmaterial droppar efter ur munstycket	<ul style="list-style-type: none"> • Uppbyggnad av sprutmaterialrester på luftkåpa, munstycke eller nål • Munstycket löst • Munstyckstättningen utsliten • Munstycket utslitet 	<ul style="list-style-type: none"> → Rengör → Dra fast kopplingsmuttern → Byt ut → Byt ut
För grov fördelning	<ul style="list-style-type: none"> • För stor materialmängd • Inställningsskruven för materialmängd vriden för långt åt höger (+) • Munstycket förorenat • Sprutmaterial för trögflytande • För låg tryckbildning i behållaren • Luftfiltret kraftigt nedsmutsat 	<ul style="list-style-type: none"> → Vrid inställningsskruven för materialmängd åt vänster (-) → Rengör → Späd ut mer → Dra åt behållaren → Byt ut

Fel	Orsak	Åtgärd
Sprutstrålen pulserar	<ul style="list-style-type: none"> • Sprutmaterialet i behållaren börjar ta slut • Munstyckstättningen utsliten • Luftfiltret kraftigt nedsmutsat 	<p>→ Fyll på</p> <p>→ Byt ut</p> <p>→ Byt ut</p>
Sprutmaterial gardinbildning	<ul style="list-style-type: none"> • För mycket sprutmaterial pålagt • Sprutmaterialet för lättflytande 	→ Vrid inställningsskruven för materialmängd åt vänster (-)
För mycket dimma från sprutmaterial (overspray)	<ul style="list-style-type: none"> • För stort avstånd till sprutobjektet • För mycket sprutmaterial pålagt 	<p>→ Minska sprutavståndet</p> <p>→ Vrid inställningsskruven för materialmängd åt vänster (-)</p>
Färg i luftslangen	<ul style="list-style-type: none"> • Membranet igensatt • Membranet defekt 	<p>→ Rengör membranet</p> <p>→ Byt membran</p>
Aggregatet fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"> • Aggregatet överhettat 	→ Dra ur nätkontakten, låt aggregatet svalna i 30 minuter, böj inte luftslangen, kontrollera luftfiltret, täck inte över öppningarna till luftinsuget
Dålig täckning på väggen	<ul style="list-style-type: none"> • Sprutmaterialet för kallt • Kraftigt sugande underlag eller färg med dålig täckförmåga • Avståndet för stort 	<p>→ Värm upp sprutmaterialet (till max 40 °C)</p> <p>→ Spruta med korsande rörelser (fig. 13)</p> <p>→ Närmare föremålet</p>

2 års garanti

Garantin gäller i 2 år, räknat från inköpsdagen (kassakvitto).

Den omfattar och inskränker sig till gratis åtgärdande av fel, där det går att påvisa att vi har använt felaktigt material vid tillverkningen eller gjort ett monteringsfel, eller gratis leverans för att ersätta defekta delar.

Vid användning eller drift, samt egna monteringar eller reparationer, som inte är beskrivna i vår bruksanvisning, upphör garantin att gälla. Dessutom gäller inte garantin för förslitningsdelar. Garantin gäller inte för yrkesmässig användning. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att avgöra vad som är ett garantifall.

Garantin upphör att gälla om utrustningen har öppnats av andra personer än servicepersonal från **WAGNER**.

Garantin gäller inte för transportskador, underhållsarbeten samt skador och fel som beror på bristande underhållsarbete.

Vid ett garantiärende måste innehavaren kunna visa upp originalkvittot på förvärvet.

I den utsträckning det är möjligt enligt gällande lag, utesluter vi allt ansvar för person-, sak-, eller följdskador, i synnerhet när utrustningen har använts till annat ändamål än som är angivet i bruksanvisningen, inte har startats eller reparerats enligt vår bruksanvisning, eller reparationer utförts självständigt av en icke-fackman.

Reparationer och underhållsarbeten, som omfattar mer än vad som beskrivs i bruksanvisningen, förbehåller vi oss rätten att utföra i vår fabrik.

Vänd er till inköpstället vid garantireklamation eller reparation.

S CE Försäkran

Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument:
2006/42/EG; 2004/108 EG; 2002/95/EG; 2002/96/EG

Använta harmoniserade normer:

EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010

EN 50144-2-7:2000; EN 55014-1:2006+A1:2009; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008;

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008



i.V. T. Jeltsch
Vice President
Product Strategy & Planning



i. V. J. Ulbrich
Development Manager
Dokumentationsansvarig



J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D-88677 Markdorf

D

J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
☎ Hotline 0180/1000 227
☎ +49/ (0) 75 44/ 505-1169

WAGNER

CZ

E-Coreco s.r.o.
Na Roudné 102
301 00 Plzen
☎ +420 739 359 518 ☎ +420 227 077 364

WAGNER

B

Wagner Spraytech Belgie
Veilinglaan 58
1861 Meise-Wolvertem

☎ +32/2/2 69 46 75 ☎ +32/2/2 69 78 45

WAGNER

E

J. Wagner Spraytech Ibérica S.A.
Ctra. N-340, Km 1245,4
08750 Molins de Rei (Barcelona)

☎ +34/93/6 80 00 28 ☎ +34/93/6 68 01 56

WAGNER

F

Wagner France S.a.r.l.
Parc de Gutenberg - Bâtiment F8
8 voie la Cardon
91127 Palaiseau Cedex

☎ 0 825 011 111 ☎ 0169 81 72 57

WAGNER

SLO

Adresa servisa:
GMA Elektromehanika d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 115,
Ljubljana 1000/Slowenien

☎ +386(1)/583 83 04 ☎ +386(1)/518 38 03

WAGNER

DK/S

Wagner Spraytech
Scandinavia A/S
Helgeshøj Allé 28
DK-2630 Tåstrup
☎ +45/43 27 18 18 ☎ +45/43 43 05 28

WAGNER

H

Magyarországi szerviz
Hondimpex KFT.
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
☎ +36(-22)/407 321 ☎ +36(-22)/407 852

WAGNER

CH

J. Wagner AG
Industriestraße 22
9450 Altstätten

☎ +41/71/7 57 22 11 ☎ +41/71/7 57 23 23

WAGNER

PL

PUT Wagner Service
ul. E. Imieli 14
41-605 Swietochlowice

☎ +48/32/2 45 06 19 ☎ +48/32/2 41 42 51

WAGNER

SK

Phobos Corporation Spol.r.o
Stanicna 6, 92700 Sala
Slowakei

☎ +421/31/7 70 78 84 ☎ +421/31/7 70 22 42

WAGNER

HR

Adresa servisa:
EL-ME-HO
Horvatiničev put 2
10436 Rakov Potok/Kroatien
☎/☎ +385(-1)65 86 - 028

WAGNER

NL

Wagner Spraytech Benelux B.V.
Zoonebaan 10
3542 EC Utrecht

☎ +31/30/2 41 41 55 ☎ +31/30/2 41 17 87

WAGNER

AUS

Wagner Spraytech
Australia Pty. Ltd.,
14-16 Kevlar Close,
Braeside, VIC 3195/Australia
☎ +61/3/95 87 20 00 ☎ +61/3/95 80 91 20

WAGNER

GB

Wagner Spraytech (UK) Ltd.
The Coach House
2 Main Road
Middleton Cheney OX17 2ND

☎ UK-Helpline 0844 335 0517
5 p per minute (landline)

WAGNER

www.wagner-group.com