


# WAGNER

2 års  
garanti




Översättning av original-driftsinstruktionen





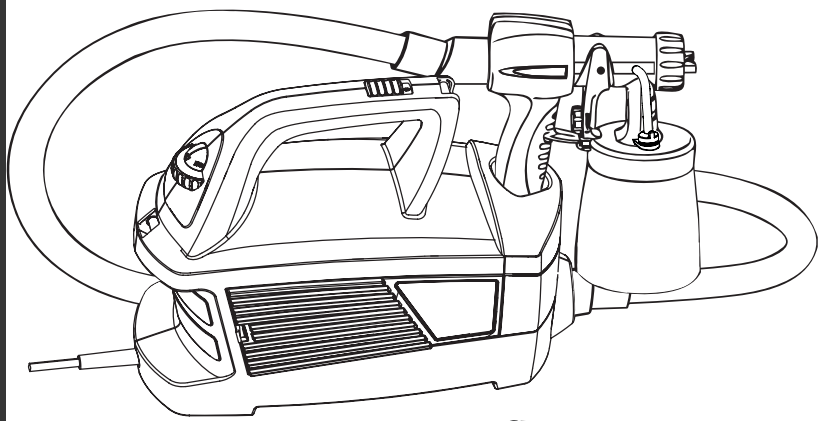








**W 687 E**  
**S**







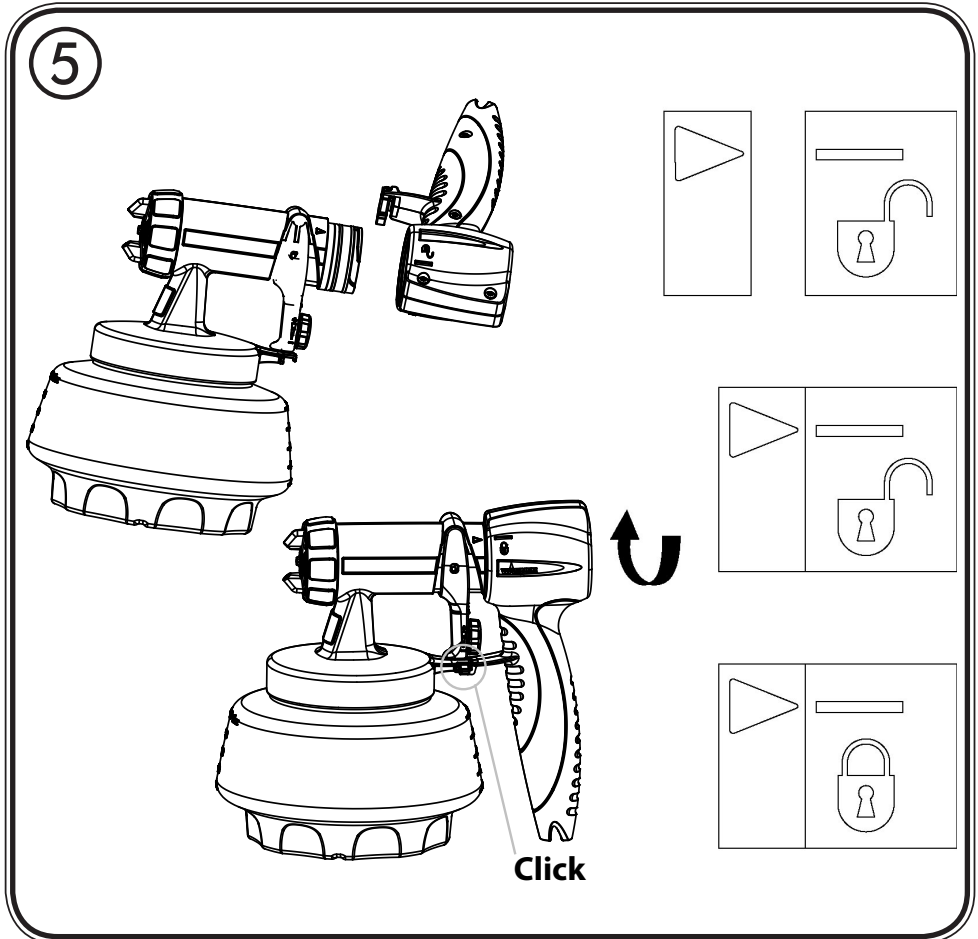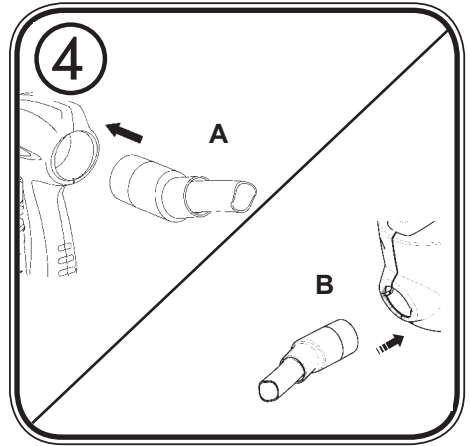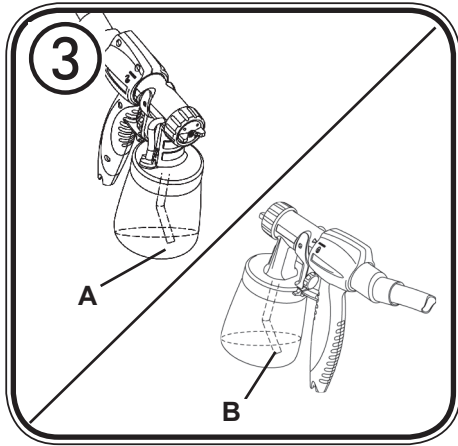

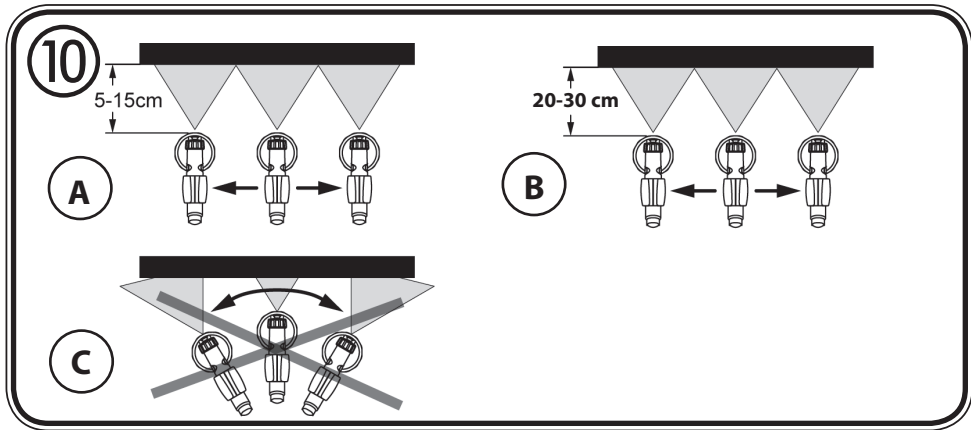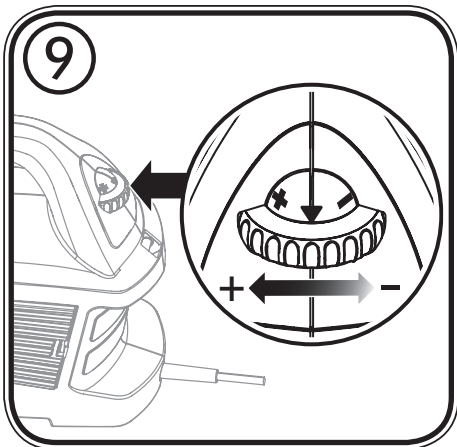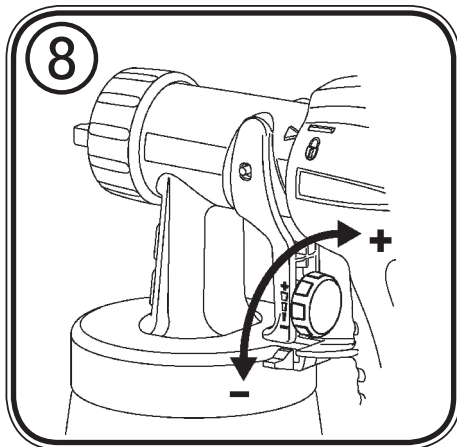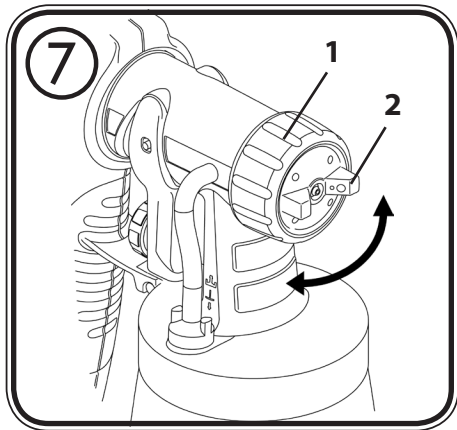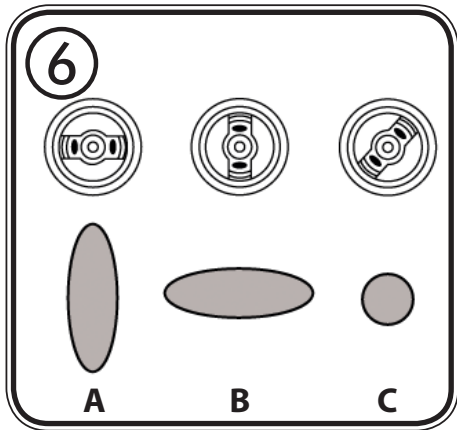

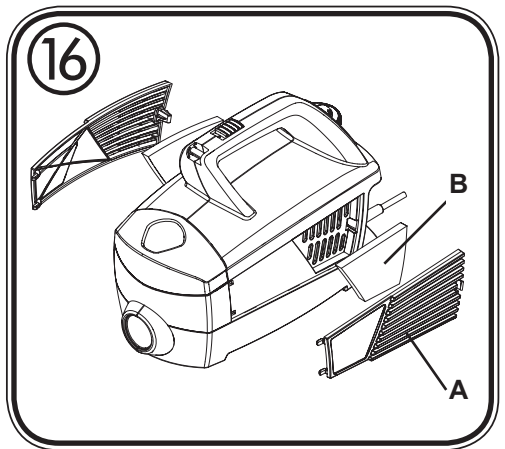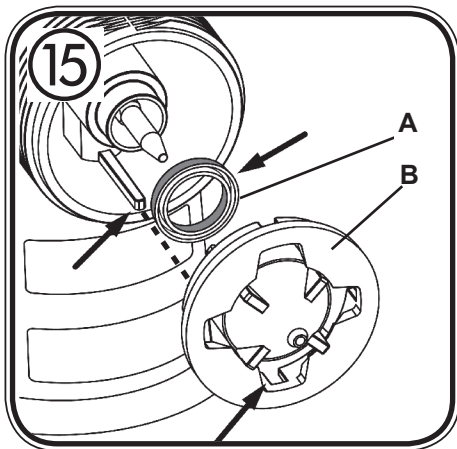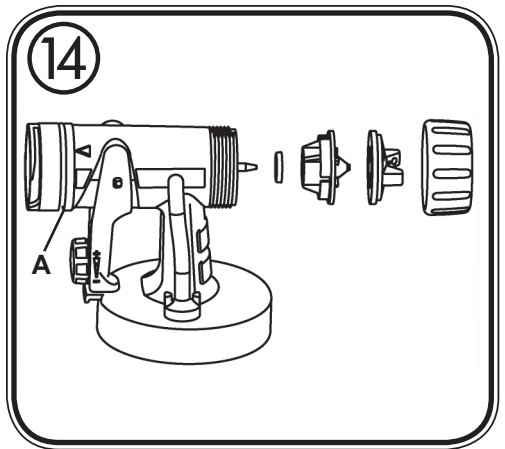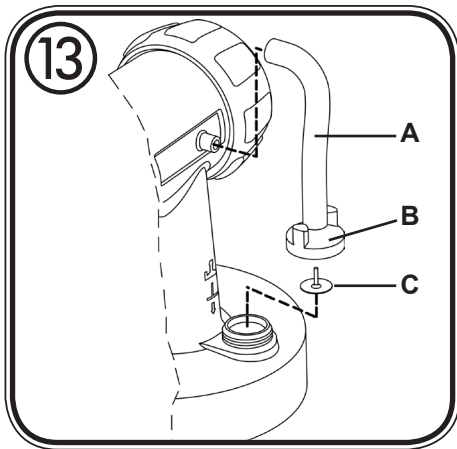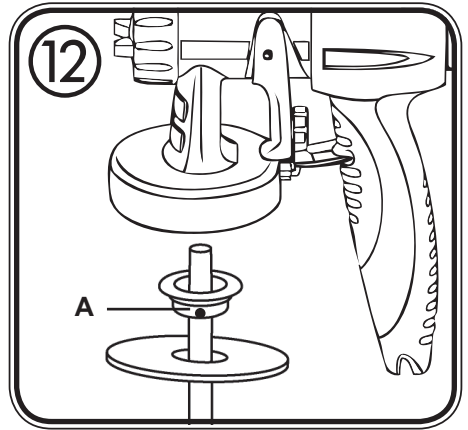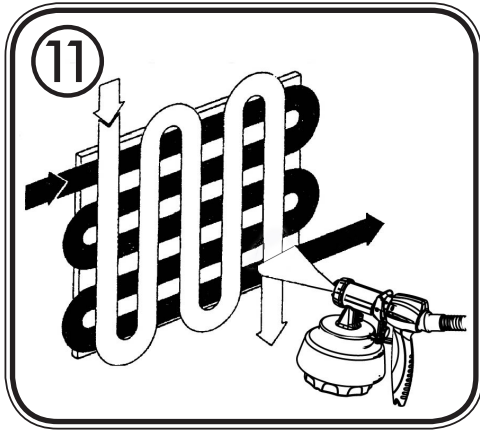



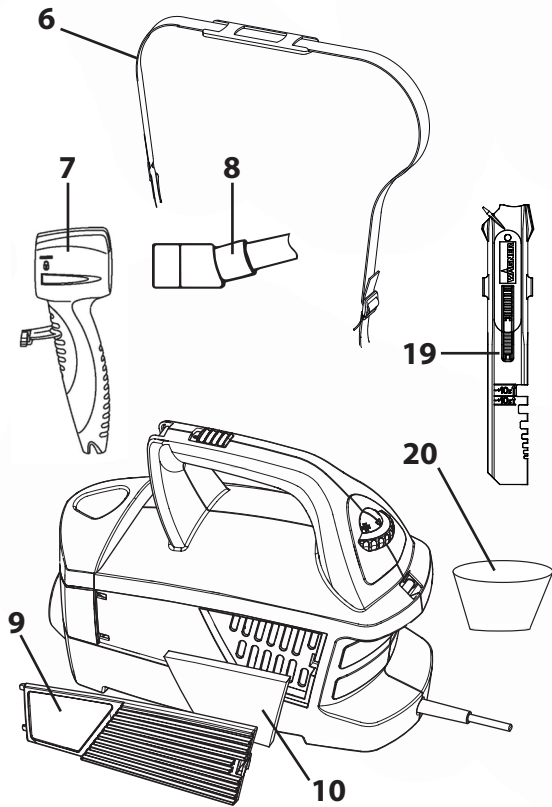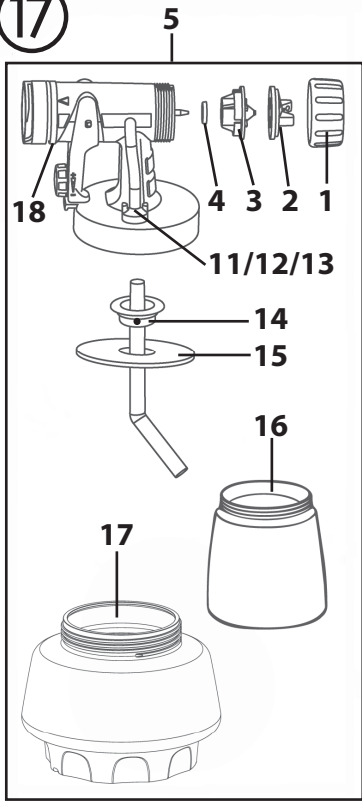



17



## Vi gratulerar till ditt inköp av en WAGNER-sprutpistol.

Du har köpt en märkesprodukt som behöver rengöras och skötas noggrant för en problemfri funktion. **Läs noga igenom bruksanvisningen innan utrustningen tas i bruk, och följ säkerhetsanvisningarna. Förvara bruksanvisningen på en säker plats.**

### Förklaring av använda symboler

	<b>Denna symbol varnar för en möjlig fara för dig och apparaten. Under denna symbol finns viktig information om hur man undviker skador på person och apparat.</b>
	<b>Fara för el-stöt</b>
	<b>Anger användningstips och andra speciellt användbara anvisningar.</b>
	<b>Apparat och tillbehör som är märkta med denna symbol är lämpliga för bearbetning av tunnflytande material som t.ex. lacker, lasyer och särskilt därför anpassade väggfärger. Om ett material har denna logga är det lämpligt att använda tillsammans med respektive apparat.</b>
	<b>Med denna symbol betecknas apparater och tillbehör som är lämpliga för bearbetning med särskilt tunnflytande material, t.ex. lasyer träskyddsmedel, oljor, osv. Om ett material har denna logga är det lämpligt att använda tillsammans med respektive apparat.</b>
	<b>Apparat och tillbehör som är märkta med denna symbol är lämpliga att använda för bearbetning av tjockflytande material som t.ex. inomhusväggfärger (dispersioner och latexfärger). Om ett material har denna logga är det lämpligt att använda tillsammans med respektive apparat.</b>

### Allmänna säkerhetsanvisningar

#### OBS!



Läs igenom samtliga anvisningar. *Underlåtenhet att följa de anvisningar som följer kan orsaka elektriska stötar, brand och/eller svåra skador. Begreppet "elverktyg" som används nedan avser nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och batteridrivna elverktyg (utan nätsladd).*

### 1. Arbetsplats

**a) Håll arbetsområdet rent och städat.** *Oordning och dåligt belysta arbetsområden kan medföra olyckor.*

- b) **Arbeta inte med utrustningen i en omgivning med explosionsrisk, där det finns brännbara vätskor, gaser eller dammpartiklar.** *Elverktyg bildar gnistor som kan antända damm eller ångor.*
- c) **Se till att inga barn eller andra personer finns i närheten när du använder elverktyget.** *Om du blir störd kan du förlora kontrollen över utrustningen.*

## 2. Elsäkerhet

- a) **Utrustningens anslutningskontakt måste passa i stickuttaget. Kontakten får inte förändras på något sätt. Använd inte adapterkontakt tillsammans med skyddsjordade utrustningar.** *Oförändrade kontakter och passande stickuttag minskar risken för en elektrisk stöt.*
- b) **Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. på rör, element, spisar och kylskåp.** *Risken för en elektrisk stöt är större om din kropp är jordad.*
- c) **Utsätt inte utrustningen för regn eller väta.** *Om vatten tränger in i en elutrustning ökar risken för elektriska stötar.*
- d) **Använd inte sladden för att bära utrustningen, hänga upp den eller för att dra kontakten ur stickuttaget. Se till att sladden hålls på avstånd från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar på utrustningen.** *Skadad eller veckad sladd ökar risken för en elektrisk stöt.*
- e) **Om du arbetar med elverktyg utomhus måste förlängningssladden vara godkänd för utomhusbruk.** *Risken för en elektrisk stöt minskar om du använder en förlängningssladd avsedd för utomhusbruk.*

## 3. Personsäkerhet

- a) **Var uppmärksam och tänk på vad du gör. Använd elverktyget med förnuft. Använd inte utrustningen om du är trött, eller påverkad av droger, alkohol eller medicin.** *Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet vid användning av utrustningen kan medföra allvarliga skador.*
- b) **Använd personlig skyddsutrustning, och bär alltid skyddsglasögon.** *Om du använder personlig skyddsutrustning, som dammask, hälsäkra skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på hur och vilket elverktyg du ska använda, minskar risken för skador.*
- c) **Undvik ofrivillig idrifttagning. Kontrollera att brytaren står i läget "FRÅN" innan du sätter i kontakten i stickuttaget.** *Olyckor kan inträffa om du har ett finger på brytaren när du bär utrustningen eller ansluter strömförsörjningen med utrustningen påkopplad.*
- d) **Ta bort inställningsverktyg eller skiftnycklar innan du kopplar på utrustningen.** *Ett verktyg eller en nyckel som sitter i en rörlig del av utrustningen kan orsaka skador.*
- e) **Överskatta inte dig själv. Se till att du står stadigt och hela tiden har god balans.** *Då kan du kontrollera utrustningen bättre vid oväntade situationer.*



- f) **Använd lämplig klädsel. Bär inga vida kläder eller några smycken. Håll undan hår, kläder och handskar från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.**
- g) **Detta aggregat är inte avsett att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller själslig förmåga eller personer utan erfarenhet och/eller kunskap, såvida inte arbetet sker under uppsikt av säkerhetsansvarig eller att denne gett tillräcklig utbildning i hur aggregatet ska användas. Barn måste hållas under uppsikt, så att de inte leker med aggregatet.**

#### 4. Noggrann hantering och användning av elverktyg

- a) **Överbelasta inte utrustningen. Använd det elverktyg som är avsett för arbetet. Med rätt elverktyg arbetar du bättre och säkrare inom det angivna effektområdet.**
- b) **Använd aldrig ett elverktyg med defekt brytare. Ett elverktyg som inte kan kopplas till eller ifrån är farligt och måste repareras.**
- c) **Dra ur kontakten ur stickuttaget innan du ställer in utrustningen, byter tillbehör delar eller lägger ifrån dig utrustningen. Dessa försiktighetsåtgärder förhindrar att utrustningen startar oavsiktligt.**
- d) **Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte känner till utrustningen eller inte har läst dessa anvisningar använda den. Elverktyg kan vara farliga om de används av oerfarna personer.**
- e) **Sköt om utrustningen noga. Kontrollera att rörliga delar fungerar felfritt och inte klämmer, att inte delar är trasiga eller så pass skadade att de påverkar utrustningens funktion. Se till att få skadade delar reparerade innan du använder utrustningen. Många olyckor orsakas av att elverktygen är dåligt underhållna.**
- f) **Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg etc. i enlighet med dessa anvisningar och på det sätt som föreskrivs för den här speciella typen av utrustning. Ta hänsyn till arbetsförhållandena och den arbetsuppgift som ska utföras. Farliga situationer kan uppstå om elverktyg används för något annat än vad de är avsedda för.**

#### 5. Service

- a) **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera utrustningen, och tillåt endast att originalreservdelar används. Detta garanterar att utrustningens säkerhet bibehålls.**
- b) **Om elkabeln till aggregatet råkar bli skadad, måste den bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller en annan person med elbehörighet, för att utesluta risker.**

## Säkerhetsanvisningar för sprutpistoler

- **OBS!** Använd andningsskydd: Sprutdimma och lösningsmedelsångor är hälsovådliga. Arbeta endast i väl ventilerade lokaler eller i lokaler med utsug. Vi rekommenderar att arbetskläder, hörselskydd och handskar används.



**OBS!** Skaderisk! Rikta aldrig sprutstrålen mot människor eller djur.

- Endast lacker och lösningsmedel och andra vätskor med en flampunkt på 21 °C eller högre får sprutas med sprutpistolen (se uppgifterna på sprutmaterialburken. Riskklass A II och A III är tillåtna).
- Sprutpistolerna får inte användas för att spruta brännbara ämnen.
- Sprutpistolerna får inte rengöras med brännbara lösningsmedel med en flampunkt under 21 °C.
- Se upp för de faror, som kan orsakas av det material som sprutas och beakta märkningar på burkarna eller anvisningarna från sprutmaterialtillverkaren.
- Spruta inte med några ämnen vars farlighet inte är känd.
- Sprutpistoler får inte användas på arbetsplatser, som lyder under förordningen om explosionsskydd.
- För att undvika explosionsrisk vid sprutarbeten ska lokalerna vara väl ventilerade eller ha ett utsug.
- Inga tändkällor får finnas i närheten under sprutning. Detta avser t.ex. öppen eld, rökning, gnistor, glödande trådar och heta ytor.
- Se till att inga lösningsmedelsångor sugts upp av aggregatet. Spruta inte på aggregatet!
- Sprutpistolen är ingen leksak. Låt därför inte barn hålla i eller leka med sprutpistolen.
- Dra ut nätkontakten ur uttaget innan arbeten utförs på sprutpistolen.
- Maskera **inte** de ytor som ska sprutas. Observera att t.ex. vinden kan göra att sprutdimman förs iväg långa sträckor och orsakar skador.
- Aggregatet får endast användas med felfri ventil. **Om färgen stiger i luftningsslangen (fig. 11A, pos. 14), måste aggregatet genast stängas av!** Demontera, rengör luftningsslang, ventil och membran, byt membran vid behov.
- Lägg inte ner sprutpistolen.
- Aggregatet är utrustat med en termosäkring, som kopplar från aggregatet vid överhettning. Koppla från aggregatet i ett sådant fall, dra ur nätkontakten och låt aggregatet svalna minst 30 minuter. Åtgärda orsaken till överhettningen, t.ex. böjd slang, igensatt luftfilter, övertäckta öppningar till luftinsuget.

**Originaltillbehör och reservdelar från WAGNER borgar för att alla säkerhetsföreskrifter är uppfyllda.**

**Tekniska data**



Max viskositet	170 DIN-s
Max. sprutkapacitet	
Färger till innerväggar	375 ml/min
Lack, lasyr och mycket annat	200 ml/min
Driftspänning	230 V ~
Upptagen effekt	570 W
Finfördelningseffekt	130 W
Dubbel isolering	<input type="checkbox"/>
Ljudtrycksnivå	$L_{WA} = 77 \text{ dB (A)}$ ; $K_{WA} = 4 \text{ dB}$
Ljudnivåeffekt	$L_{pA} = 90 \text{ dB (A)}$ ; $K_{pA} = 4 \text{ dB}$
Vibrationsnivå	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Luftslangens längd	3,5 m
Vikt	ca 3,0 kg

**Beskrivning (fig. 1)**

1) Luftkåpa	2) Munstycke
3) Överfallsmutter	4) Perfect Spray spruttillsats
5) Avtryckarbygel	6) Materialmängdreglage
7) Pistolhandtag	8) TILL/FRÅN-brytare
9) Bärhandtag	10) Luftmängdreglage
11) Luftslang	12) Nätkabel
13) Kåpa luftfilterfack	14) Luftfilter
15) Pistolhållare	16) Behållare (800 ml)
17) Ventil	18) Luftningssläng
19) Bärrem	20) WallPerfect spruttillsats
21) Omröringsstav	22) Fyllningstratt (2 styck)
23) Extra munstyckestätning (3 styck)	24) Övningsposter
25) Driftsinstruktionen	26) Fett (ej bild)

## Användningsområde

Med W687 kan man bearbeta många olika beläggningsmaterial. Beroende på beläggningsmaterialet måste en annan sprutöverdel användas:

Sprutmaterial	Spruttillsats
Tunnflytande beläggningsmaterial: Lösningssmedelhaltiga och vattenbaserade lackfärger, lasyer, grundfärger, 2-komponentslack, klarlack, täcklack för fordon, bets och träskyddsmedel. Alla beläggningsmaterial med röd Perfect Spray-logga	Perfect Spray (antracit) 
Färger till innerväggar (dispersioner och latexfärger) Alla beläggningsmaterial med grön Perfect Spray-logga	WallPerfect (vit) 

## Användbara sprutmaterial

Färger till innerväggar (dispersioner och latexfärger) Lösningssmedelhaltiga och vattenbaserade lackfärger, lasyer, grundfärger, 2-komponentslack, klarlack, täcklack för fordon, bets och träskyddsmedel.

## Inte användbara sprutmaterial

Material som innehåller kraftigt slipande komponenter, fasadfärger, lut och syrahaltiga beläggningsämnen. Sprutmaterial med en flampunkt under 21 °C.

## Förberedelse av arbetsplatsen (för färger till innerväggar)



**Täck över alla ytor och föremål som inte ska sprutas, eller avlägsna dem från arbetsområdet.**

**Silikatfärger fräter på glas- och keramikytor. Alla sådana ytor måste därför absolut täckas över helt.**



Var noga med kvaliteten på den använda maskeringstejpen. Använd maskeringstejp som är avsedd för tapeter och målade ytor (inte så kraftig vidhäftning) för att förhindra skador vid borttagning. Ta bort tejpen långsamt och jämnt, ryck inte. Låt endast ytorna vara maskerade så länge att risken för rester minimeras vid borttagning. Observera även anvisningarna från tejtillverkaren.

## Förberedelse av sprutmaterialet



### a) För tunnflytande beläggingsmaterial



Med medföljande spruttillsats kan färger, lacker och lasyr sprutas oförtunnat eller med ytterst liten spädning. Se detaljerad information på färgtillverkarens tekniska datablad (→ Internet download).

1. Rör om ordentligt och håll upp önskad mängd i färgbehållaren.

Spädningsrekommendationer	
<b>Sprutmateriäl</b>	
Lasyr	utspädda
Träskyddsmedel, bets, oljor, desinfektionsmedel, växtskyddsmedel	utspädda
Lösningssmedels- eller vattenbaserade lackfärger, grundfärger, täcklack för bilar, täcklasyr	spädes 0 - 10 %
Väggfärger med röd Perfect Spray-logga	förtunna enligt tillverkarens anvisningar

2. Om sprutan matar för lite, späd 5 - 10 % i omgångar tills den matar som du vill.



### b) För färger till innerväggar



Sprutmateriäl som minst har rumstemperatur (t.ex. utspätt med varmt vatten) ger ett bättre sprutresultat.

**OBS! Värm inte upp sprutmateriälet till över 40 °C.**

Med det medföljande spruttillsats kan man spruta färg till innerväggar utspädd eller lätt utspädd. Se detaljerad information på färgtillverkarens tekniska datablad (→ Internet Download).

1. Rör materiälet grundligt och späd det i kärlet enligt rekommenderad utspädning (ett rörverk rekommenderas för omrörning).

Spädningsrekommendationer	
<b>Sprutmateriäl</b>	
Färger till innerväggar (dispersioner och latexfärger)	spädes 10 %

2. Om matningsmängden är för låg även vid maximal mängdinställning späds materiälet stegvis 5 - 10 % tills matningsmängden motsvarar dina krav.

## Idrifttagning

Innan du ansluter utrustningen till nätet måste du kontrollera att nätspänningen överensstämmer med uppgifterna på märkskylten.

Ställ endast ifrån dig utrustningen på en jämn och ren yta. Annars kan utrustningen suga in damm, etc.

1. Fäst bärremmen i utrustningen. (Fig. 2)
2. Skruva loss behållaren från sprutpistolen.
3. Rikta in stigröret. (Fig. 3)  
Om stigröret har passats in korrekt kan nästan hela behållarens innehåll sprutas.  
Vid arbeten på liggande objekt: Vrid stigröret framåt. (Fig. 3 A)  
Vid sprutarbeten på objekt ovanför huvudhöjd: Vrid stigröret bakåt. (Fig. 3 B)



För att underlätta sprutmålningen av tack och liggande föremål rekommenderar vi den 60 cm långa HVLP handtagsförlängningen. (Art.nr 2307 678)

4. Ställ behållaren på ett pappersunderlag och fyll på med det förberedda sprutmaterialet. Skruva fast behållaren ordentligt på sprutpistolen.
5. Koppla samman pistolens fram- och bakstycke. (Fig. 5)
6. Montera luftslangen (fig. 4, a + b). Fäst luftslangen ordentligt i anslutningarna på utrustningen och pistolgreppet. Slangens läge kan väljas godtyckligt.
7. Fäst utrustningen i bärremmen.
8. Tryck på TILL/FRÅN-brytaren på utrustningen.

## Tre olika former på sprutstrålen kan ställas in på sprutpistolen, beroende på användning och objekt.

### Val av sprutbild

- |                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| <b>Fig. 6 A</b> = lodrät flatstråle | → | för horisontell sprutning               |
| <b>Fig. 6 B</b> = vågrät flatstråle | → | för vertikal sprutning                  |
| <b>Fig. 6 C</b> = rundstråle        | → | för hörn, kanter och svåråtkomliga ytor |

### Inställning av önskad sprutbild (fig. 7)

Vrid luftkåpan (2) till önskad sprutbildsposition (pil) när överfallsmuttern (1) är något lossad. Dra sedan åt överfallsmuttern ordentligt igen.



**VARNING! Skaderisk! Dra aldrig i avtryckarbygeln när du ställer in luftkåpan.**

## Inställning av sprutmaterialmängd (fig. 8)

Fastställ sprutmaterialmängden genom att vrida på reglaget på pistolens avtryckarbygel.

- vrid åt vänster → mindre sprutmaterial
- + vrid åt höger → mer sprutmaterial

## Inställning av luftmängd (fig. 9)

Beroende på viskositeten (hur lättflytande ett material är) på sprutmaterialet och beskaffenheten på ytan på det som ska sprutas, kan det vara en fördel att reglera luftmängden. Mycket tunnflytande sprutmaterial, som t.ex. vattning lasyr, får inte finfördelas med maximal luftmängd. Vi rekommenderar i ett sådant fall att luftmängden minskas. Då minskar sprutdimman. Detta gäller även för användning av tillbehöret för sprutning av värmeelement och smådetaljer (tillbehör).

- vrid åt höger → mindre luft
- + vrid åt vänster → mer luft

## Sprutteknik



### a) För tunnflytande beläggningsmaterial



- Sprutresultatet beror på hur slät och ren ytan är före sprutningen. Förbehandla därför ytan noga och håll den fri från damm.
- Täck över de ytor som inte ska sprutas.
- Täck över gängor och liknande på sprutobjektet.



**Det är lämpligt att göra ett sprutprov på kartong eller liknande underlag för att beräkna sprutmaterial- och luftmängd för en optimal sprutbild.**

**VIKTIGT: Börja utanför sprutytan och undvik avbrott i sprutslaget inom sprutytan.**

- Det är lämpligt att göra ett sprutprov på kartong eller liknande underlag för att få fram den lämpligaste inställningen på sprutpistolen.
- VIKTIGT: Börja utanför sprutytan och undvik avbrott i sprutslaget inom sprutytan.**
- Sprutrörelsen ska inte utföras med handleden, utan med armen. Därmed går det att hålla samma avstånd mellan sprutpistol och yta under sprutslaget. Välj ett avstånd på 5 - 15 cm beroende på önskad bredd på sprutstrålen.
- Fig. 10 A:** RÄTT jämnt avstånd till objektet
- Fig. 10 C:** FEL ojämnt avstånd ger en ojämn lackering
- Rör sprutpistolen jämnt på tvären eller uppåt och nedåt, beroende på sprutbildsinställning.
- En regelbunden och jämn styrning av sprutpistolen ger en enhetlig ytkvalitet.
- Vid sprutmaterialbeläggning på munstycket och luftkåpan ska båda rengöras med lösningsmedel eller vatten.



## b) För färger till innerväggar

- Täck över de ytor som inte ska sprutas.



**Medföljande övningsposter är idealisk för att bekanta sig med sprutpistolen. Efter de första sprutförsöken är det lämpligt att testa på kartong eller liknande material för att utföra ett sprutprov för att ställa in material- och luftmängd för optima sprutbild.**

**Viktigt: Starta vid kanten av ytan som ska sprutas. Börja först med sprutrörelsen och tryck därefter på avtryckaren. Undvik avbrott innanför ytan som ska sprutas**

- Det är lämpligt att göra ett sprutprov på kartong eller liknande underlag för att få fram den lämpligaste inställningen på sprutpistolen.
- Sprutrörelsen ska inte utföras med handleden, utan med armen. Därmed går det att hålla samma avstånd mellan sprutpistol och yta under sprutslaget. Välj ett avstånd på 20 - 30 cm (Pistolen är ca 25 cm lång) beroende på önskad bredd på sprutstrålen.
- Fig. 10B: RÄTT** jämnt avstånd till objektet
- Fig. 10C: FEL** ojämnt avstånd ger en ojämn lackering
- Rör sprutpistolen jämnt på tvären eller uppåt och nedåt, beroende på sprutbildsinställning.
- Om sprutpistolen förs jämnt och stadigt erhålls en enhetlig ytkvalitet.
- Vid sprutmaterialbeläggning på munstycket och luftkåpan ska båda rengöras med vatten eller lösningsmedel.



Spruta med "korsande" rörelser vid färger med dålig täckförmåga eller vid kraftigt sugande underlag (fig. 11).



Färg till innerväggar i kraftiga färgtoner ska påföras minst två gånger (första färglagret ska först torka). Därmed erhålls en täckande påföring.

## Driftavbrott upp till 4 timmar

- Stäng av utrustningen.
- Vid längre pauser ska behållaren avluftas genom att kort öppna och därefter åter stänga den.
- Efter arbetsavbrottet ska munstyckets öppningar rengöras.
- Aggregatet ska rengöras genast vid bearbetning med 2-komponentslack.



## Avstängning och rengöring

**En fackmässigt utförd rengöring är förutsättningen för en felfri drift av färgsprutan. Om sprutan rengjorts på ett icke fackmässigt sätt, eller inte alls, gäller inte garantin.**

- 1) Stäng av utrustningen. Lufta behållaren vid längre uppehåll och när arbetet är avslutat. Detta kan göras genom att du snabbt skruvar upp och omedelbart därefter stänger behållaren eller genom att du drar i avtryckarbygeln och sprutar färgen i originalburken.
- 2) Ta isär pistolen. Tryck haken (fig. 5 "klick") lätt nedåt. Vrid pistolens framstycke och pistolgreppet mot varandra.
- 3) Skruva av behållaren. Häll tillbaka överblivet sprutmaterial i materialbehållaren.
- 4) Förrengör behållaren och stigröret med pensel. Rengör luftningshålet (fig 12, A).
- 5) Häll lösningsmedel eller vatten i behållaren. Skruva på behållaren.

**Använd endast lösningsmedel med en flampunkt på minst 21 °C.**

- 6) Sätt ihop pistolen igen (fig. 5).
- 7) Koppla in utrustningen och spruta lösningsmedel eller vatten i en behållare eller på en trasa.
- 8) Upprepa proceduren tills klart lösningsmedel eller vatten kommer ut ur munstycket.
- 9) Slå av utrustningen och ta isär pistolen.
- 10) Skruva av och töm behållaren. Dra ut stigröret med behållarpackningen.

**OBS!** Rengör aldrig tätningar, membran och munstycks- eller lufthål på sprutpistolen med vassa metallföremål.

Luftnings slang och membran är endast till viss del beständiga mot lösningsmedel. Lägg inte ner dem i lösningsmedel utan torka bara av dem.

- 11) Dra av luftslangen (fig. 13, A) upptill på pistolhuset. Lossa ventillocket (B). Ta ur membranet (C). Rengör alla delar noggrant.
- 12) Lossa kopplingsmuttern, ta bort luftkåpan och munstycket. Rengör luftkåpan, munstyckspackningen och munstycket med pensel och lösningsmedel eller vatten (fig. 14).
- 13) Rengör sprutpistolen och behållaren utvändigt med en trasa dränkt i lösningsmedel eller vatten.
- 14) Sätt ihop delarna igen. Se till att munstycket passas in korrekt vid montering (se hopsättning).

## Hopsättning

Aggregatet får endast användas när membranet (fig. 13, C) är oskadat. Sätt membranet **med stiftet uppåt** på ventilens underdel. Se även markeringen på pistolhuset. Sätt försiktigt på ventillocket och skruva fast det. Sätt fast luftslangen på ventillocket och på nippeln på pistolhuset.

Stick in munstyckstätningen (fig. 15, A) med spåret (skåran) framåt i munstycket (fig. 15, B). Sätt munstycket på pistolhuset och vrid tills du hittar rätt läge. Sätt luftkåpan över munstycket och dra åt med överfallsmuttern.

För behållartätningen på stigröret underifrån och förbi fodret. Vrid samtidigt behållartätningen något. Stick in stigröret med behållartätning i pistolhuset.

## Underhåll

Byt luftfilter beroende på nedsmutsningsgrad. Ta bort locket över luftfiltret. (Bild 16, A). Byt båda luftfiltren (bild 16, B). Sätt tillbaka locket på utrustningen.

**VIKTIGT!** Använd aldrig utrustningen utan luftfilter, smuts kan sugas in och påverka driften.

**För enklare montering av pistolen, lägg på rikligt med glidfett (medföljer) på O-ringen på pistolens framdel efter rengöringen (fig. 14, A).**

### Reservdelslista (fig. 17)

Pos.	Benämning	Best-nr.
1	Överfallsmutter (Perfect Spray) Överfallsmutter (WallPerfect)	0417 319 0417 471
2	Luftkåpa (Perfect Spray) Luftkåpa (WallPerfect)	2305 129 0417 470
3	Munstycke (Perfect Spray) Munstycke (WallPerfect)	2305 131 0417 468
4	Munstyckstätning (Perfect Spray) Munstyckstätning (WallPerfect)	0417 706 0417 465
5	Perfect Spray spruttillsats kompl inkl. 800 ml behållare WallPerfect spruttillsats kompl inkl. 1800 ml behållare	2315 861 2301 734
6	Bärrem	0414 204
7	Pistolgrepp	2303 300
8	Luftslang	2303 410
9	Kåpa luftfilterfack (höger och vänster)	2316 052
10	Luftfilter (2 styck)	2318 585
11	Luftningsslang	2304 027
12	Ventilkåpa	
13	Membran	
14	Stigrör (Perfect Spray) Stigrör (WallPerfect)	0417 357 0417 473
15	Behållarpackning (Perfect Spray) Behållarpackning (WallPerfect)	0417 358 0417 474
16	Behållare (600 ml) med lock (Perfect Spray)	0420 708
17	Behållare (1800 ml) med lock (WallPerfect)	2304 025
18	O-ring spruttillsats	0417 308
19	Omröringsstav	2304 419
20	Fyllningstratt (3 styck)	2304 028
21	Fett	2315 539

Med ytterligare spruttillsatser och tillbehör erbjuder det nya CLICK&PAINT-SYSTEMET rätt verktyg för varje arbete.

Tillbehör (ingår inte i leveransen)	
Benämning	Best.nr
<b>HVLP handtagsförlängning</b> För att underlätta beläggning av tak och liggande föremål	2307 678
<b>800 ml behållare med lock</b> Förhindrar att färgen torkar och att lösningsmedel avdunstar.	0413 909
<b>Brilliant spruttillsats inkl. 600 ml behållare</b> Optimerat munstycke och luftstyrning för glänsande ytor.	0417 932
<b>Perfect Spray spruttillsats inkl. 800 ml behållare</b> För snabbt färgbyte. För mellanstora och större objekt och möbler.	0417 914
<b>Spruttillsats för små mängder inkl. 250 ml behållare</b> För filigrana objekt, detaljerade och kreativa arbeten.	0417 918
<b>Perfec Spray spruttillsats inkl. 1 400 ml behållare</b> För arbeten på större objekt som trähus, garagedörrar, etc.	0417 917
<b>Spruttillsats för detaljarbeten och väreemelement inkl. 600 ml behållare</b> För ställen som är svåra att nå, t.ex. värmeelement, skåphörn, nischer, etc.	0417 915
<b>WallPerfect spruttillsats inkl. 1 800 ml behållare</b> För bearbetning av inomhusväggfärg och tjockflytande beläggningsmaterial. Vi rekommenderar inte att använda WallPerfect sprutstycke tillsammans med W550/W560/W610.	2301 734

För ytterligare information om WAGNERS produktutbud för renovering, se [www.wagner-group.com/color](http://www.wagner-group.com/color)

### Viktiga anvisningar om produktansvaret!

Till följd av en sedan den 1 januari 1990 gällande EU-förordning har tillverkaren endast ansvar för sin produkt, då alla delar härstammar från tillverkaren eller har godkänts av denna, samt då utrustningen har monterats och används korrekt. Vid användning av tillbehör eller reservdelar från andra leverantörer kan tillverkarens ansvar helt eller delvis bortfalla.

### Miljöskydd



Utrustningen inklusive tillbehör ska skrotas på ett miljöriktigt sätt. Den får inte kastas i hushållssoporna. Var miljömedveten! Lämna utrustningen till kommunens återvinningscentral eller fråga leverantören.

## Störningsavhjälpning

Störning	Orsak	Åtgärd
Inget sprutmaterial kommer ut ur munstycket	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Munstycket igensatt</li> <li>• Materialmängdinställningen vriden för långt åt vänster (-)</li> <li>• Inget tryck i behållaren.</li> <li>• Behållaren tom</li> <li>• Stigröret sitter löst</li> <li>• Stigröret igensatt</li> <li>• Luftningshålet igentäppt (fig 12, A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Rengöring</li> <li>→ Vrid åt höger (+)</li> <li>→ Dra åt behållaren</li> <li>→ Fyll på</li> <li>→ Anslut</li> <li>→ Rengör</li> <li>→ Rengör</li> </ul>
Sprutmaterial droppar efter ur munstycket	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprutmaterialbeläggning på luftkåpan, munstycket eller nålen</li> <li>• Munstycket är löst</li> <li>• Sliten munstyckstätning</li> <li>• Slitet munstycke.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Rengör</li> <li>→ Dra åt överfallsmuttern</li> <li>→ Byt</li> <li>→ Byt</li> </ul>
För grov fördelning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• För mycket sprutmaterial Justerskruvén för inställning av sprutmaterialmängden vriden för långt åt höger</li> <li>• Munstycket igensatt</li> <li>• Sprutmaterialet för tjockflytande</li> <li>• För lågt tryck i behållaren</li> <li>• Luftfiltret mycket igensatt</li> <li>• För liten luftmängd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vrid inställningsskruvén för materialmängd åt vänster (-)</li> <li>→ Rengör</li> <li>→ Späd ut mer</li> <li>→ Dra åt behållaren</li> <li>→ Byt</li> <li>→ Vrid luftmängdregleringen åt vänster (+)</li> </ul>
Sprutstrålen pulserar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprutmaterialet i behållaren håller på att ta slut</li> <li>• Sliten munstyckstätning</li> <li>• Luftfiltret mycket igensatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Fyll på</li> <li>→ Byt</li> <li>→ Byt</li> </ul>
Sprutmaterial gardinbildning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• För mycket sprutmaterial pålagt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vrid inställningsskruvén för materialmängd åt vänster (-)</li> </ul>
För mycket dimma från sprutmaterial (overspray)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• För stort avstånd till sprutobjektet</li> <li>• För mycket sprutmaterial</li> <li>• För stor luftmängd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Minska sprutavståndet</li> <li>→ Vrid inställningsskruvén för materialmängd åt vänster (-)</li> <li>→ Vrid luftmängdregleringen åt höger (-)</li> </ul>
Färg i luftningsslangen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membran igensatt</li> <li>• Membran defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Rengör membranet</li> <li>→ Byt membranet</li> </ul>

Störning	Orsak	Åtgärd
Aggregatet fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aggregatet överhettat</li></ul>	→ Dra ur nätkontakten, låt aggregatet svalna i 30 minuter, böj inte luftslangen, kontrollera luftfiltret, täck inte över öppningarna till luftinsuget
Dålig täckning på väggen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprutmaterialet för kallt</li><li>• Kraftigt sugande underlag eller färg med dålig täckförmåga</li><li>• Avståndet för stort</li></ul>	→ Värm upp sprutmaterialet (till max 40 °C) → Spruta med korsande rörelser (fig. 11) → Närmare föremålet

## 2 års garanti

Garantin gäller i 2 år, räknat från inköpsdagen (kassakvitto).

Den omfattar och inskränker sig till gratis åtgärdande av fel, där det går att påvisa att vi har använt felaktigt material vid tillverkningen eller gjort ett monteringsfel, eller gratis leverans för att ersätta defekta delar.

Vid användning eller drift, samt egna monteringar eller reparationer, som inte är beskrivna i vår bruksanvisning, upphör garantin att gälla. Dessutom gäller inte garantin för förslitningsdelar. Garantin gäller inte för yrkesmässig användning. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att avgöra vad som är ett garantifall.

Garantin upphör att gälla om utrustningen har öppnats av andra personer än servicepersonal från **WAGNER**.

Garantin gäller inte för transportskador, underhållsarbeten samt skador och fel som beror på bristande underhållsarbete.

Vid ett garantiärende måste innehavaren kunna visa upp originalkvittot på förvärvet.

I den utsträckning det är möjligt enligt gällande lag, utesluter vi allt ansvar för person-, sak-, eller följdskadorna, i synnerhet när utrustningen har använts till annat ändamål än som är angivet i bruksanvisningen, inte har startats eller reparerats enligt vår bruksanvisning, eller reparationer utförts självständigt av en icke-fackman.

Reparationer och underhållsarbeten, som omfattar mer än vad som beskrivs i bruksanvisningen, förbehåller vi oss rätten att utföra i vår fabrik.

Vänd er till inköpsstället vid garantireklamation eller reparation.

**S** CE Försäkran

Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument:

2006/42/EG; 2004/108 EG; 2002/95/EG; 2002/96/EG

Använta harmoniserade normer:

EN 55014-1: 2006, EN 55014-2: 2001, EN 61000-3-2: 2006,

EN 61000-3-3: 2005, EN 60335-1: 2008, EN 62233: 2008; EN 50144-2-7: 2000



i.V. T. Jeltsch  
Vice President  
Product Strategy & Planning



i.V. J. Ulbrich  
Development Manager  
Dokumentationsansvarig

**WAGNER**® J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D-88677 Markdorf

**D** **J. Wagner GmbH**  
Otto-Lilienthal-Str. 18  
**D-88677 Markdorf**  
☎ Hotline 0180/1000 227  
☎ +49/ (0) 75 44/ 505-1169

WAGNER

**B** **Wagner Spraytech Belgique**  
Veilinglaan 58  
**1861 Meise-Wolvertem**  
☎ +32/2/2 69 46 75 ☎ +32/2/2 69 78 45

WAGNER

**F** **Wagner France S.a.r.l.**  
Parc de Gutenberg - Bâtiment F8  
8 voie la Cardon  
**91127 Palaiseau Cedex**  
☎ 0 825 011 111 ☎ 0169 81 72 57

WAGNER

**DK/S** **Wagner Spraytech Scandinavia A/S**  
Helgeshøj Allé 28  
**DK-2630 Tåstrup**  
☎ +45/43 27 18 18 ☎ +45/43 43 05 28

WAGNER

**CH** **J. Wagner AG**  
Industriestraße 22  
**9450 Altstätten**  
☎ +41/71/7 57 22 11 ☎ +41/71/7 57 23 23

WAGNER

**SK** **Phobos Corporation Spol.r.o**  
Stanická 6, 92700 Sala  
**Slowakei**  
☎ +421/31/7 70 78 84 ☎ +421/31/7 70 22 42

WAGNER

**NL** **Wagner Spraytech Benelux B.V.**  
Zoonebaan 10  
**3542 EC Utrecht**  
☎ +31/30/2 41 41 55 ☎ +31/30/2 41 17 87

WAGNER

**GB** **Wagner Spraytech (UK) Ltd.**  
The Coach House  
2 Main Road  
**Middleton Cheney OX17 2ND**  
☎ UK-Helpline 0844 335 0517  
5 p per minute (landline)

WAGNER

**CZ** **E-Coreco s.r.o.**  
Na Roudné 102  
**301 00 Pízen**  
☎ +420 739 359 518 ☎ +420 227 077 364

WAGNER

**E** **J. Wagner Spraytech Ibérica S.A.**  
Ctra. N-340, Km 1245,4  
**08750 Molins de Rei (Barcelona)**  
☎ +34/93/6 80 00 28 ☎ +34/93/6 68 01 56

WAGNER

**SLO** Adresa servisa:  
**GMA Elektromehanika d.o.o.**  
Cesta Andreja Bitena 115,  
**Ljubljana 1000/Slowenien**  
☎ +386(1)/583 83 04 ☎ +386(1)/518 38 03

WAGNER

**H** Magyarországi szerviz  
**Hondimpex KFT.**  
Kossuth L. u. 48-50  
**8060 Mór**  
☎ +36(-22)/407 321 ☎ +36(-22)/407 852

WAGNER

**PL** **PUT Wagner Service**  
ul. E. Imieli 14  
**41-605 Swietochlowice**  
☎ +48/32/2 45 06 19 ☎ +48/32/2 41 42 51

WAGNER

**HR** Adresa servisa:  
**EL-ME-HO**  
Horvatinčićev put 2  
**10436 Rakov Potok/Kroatien**  
☎/☎ +385(-1)65 86 - 028

WAGNER

**AUS** **Wagner Spraytech Australia Pty. Ltd.,**  
14-16 Kevlar Close,  
**Braeside, VIC 3195/Australia**  
☎ +61/3/95 87 20 00 ☎ +61/3/95 80 91 20

WAGNER

[www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com)